




BELLE

COMPACT 350X FLOOR SAW

870/30004/7
03/22

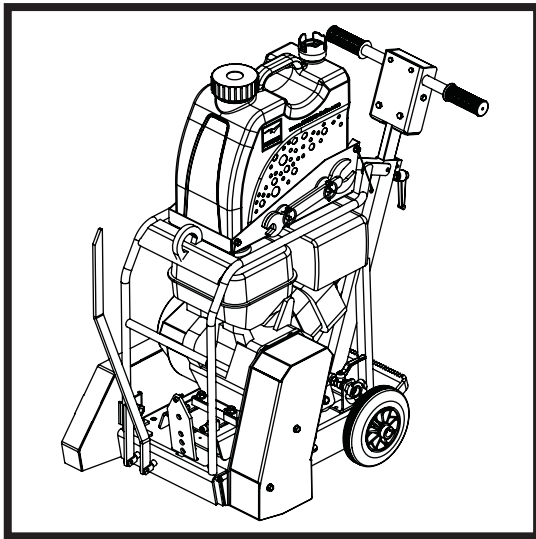

Ⓒ GB	Operators Manual	6
Ⓒ P	Manual de Operação	16
Ⓒ RUS	Руководство для оператора	26
Ⓒ BG	Оператор Ръчен	36

2

UKCA Declaration of Conformity

3 - 5

EC/EU Declaration of Conformity

Declaration Of Conformity (DOC)

We, **Altrad Belle, Sheen, Nr. Buxton, Derbyshire, SK17 0EU, GB** declare that the DoC is issued under our sole responsibility and belongs to the followings product(s):



PRODUCT TYPE

MODEL.....

SERIAL No.....

DATE OF MANUFACTURE

SOUND POWER LEVEL
MEASURED /
.....(GUARANTEED)

WEIGHT.....



Object of the Declaration:

Petrol / diesel engine powered floor saw for cutting in various types of concrete and asphalt applications.

The object of the declaration described above is in conformity with the relevant **Statutory Requirements:**

- **2008 No. 1597** Supply of Machinery (Safety) Regulations 2008
- **2001 No. 1701** Noise Emission in the Environment by Equipment for use Outdoors Regulations 2001
- **2016 No. 1091** Electromagnetic Compatibility Regulations 2016
- **2012 No. 3032** The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012

The following designated standards and technical specifications have been applied:

- **EN ISO 12100:2010** Safety of machinery
- **BS EN 13862:2001+A1:2009** Floor cutting-off machines. Safety
- **BS EN 61029-2-1:2012** Safety of transportable motor-operated electric tools. Particular requirements for circular saw benches
- **ISO 3744:2010** Acoustics — Determination of sound power levels and sound energy levels of noise sources using sound pressure

Technical Files are held by **Ray Neilson** at the Altrad Belle address stated above:-

Place of Declaration:-

Sheen,
Nr. Buxton,
Derbyshire,
SK17 0EU,
UK

Signed by:

Ray Neilson

Date of Declaration:-

February 2022

Managing Director
On behalf of Altrad Belle
Sheen, Derbyshire, UK



EC Declaration Of Conformity (DOC)



We, **Altrad Belle, Sheen, Nr. Buxton, Derbyshire, SK17 0EU, GB** declare that the DoC is issued under our sole responsibility and belongs to the followings product(s):



PRODUCT TYPE
MODEL.....
SERIAL No.....
DATE OF MANUFACTURE
SOUND POWER LEVEL
MEASURED /
.....(GUARANTEED)
WEIGHT.....



Signed by:

Ray Neilson
Managing Director

On behalf of Altrad Belle, Sheen, Derbyshire, UK

Place of Declaration:-
Sheen, Nr. Buxton, Derbyshire, SK17 0EU, UK
Date of Declaration:-
August 2021

Object of the Declaration:

Petrol / diesel engine powered floor saw for cutting in various types of concrete and asphalt applications.

The object of the declaration described above is in conformity with the relevant **Union Harmonisation Legislation:**

- **2006/42/EC** - New machinery directive
- **2000/14/EC** - Noise - equipment for use outdoors

The following harmonised standards and technical specifications have been applied:

- **EN ISO 12100:2010** Safety of machinery
- **BS EN 13862:2001+A1:2009** Floor cutting-off machines. Safety
- **ISO 3744:2010** Acoustics — Determination of sound power levels and sound energy levels of noise sources using sound pressure

VINÇOTTE nv/sa (NB0026) carried out Internal Control of Production with Assessment of Technical Documentation and Periodical Checking as per Annex VI of 2000/14/EC

Technical Files are held by **Hugues Menager** at the following address:-
Altrad (Group Holding), 125 Rue du Mas Carbonnier, 34000, Montpellier, France.



EU Declaration Of Conformity (DOC)



We, **Altrad Belle, Sheen, Nr. Buxton, Derbyshire, SK17 0EU, GB** declare that the DoC is issued under our sole responsibility and belongs to the followings product(s):



PRODUCT TYPE
MODEL.....
SERIAL No.....
DATE OF MANUFACTURE
SOUND POWER LEVEL
MEASURED /
.....(GUARANTEED)
WEIGHT.....



Signed by:

Ray Neilson
Managing Director

On behalf of Altrad Belle, Sheen, Derbyshire, UK

Place of Declaration:-
Sheen, Nr. Buxton, Derbyshire, SK17 0EU, UK
Date of Declaration:-
August 2021

Object of the Declaration:

Petrol / diesel engine powered floor saw for cutting in various types of concrete and asphalt applications.

The object of the declaration described above is in conformity with the relevant **Union Harmonisation Legislation:**

- **2014/30/EU** - EMC Directive
- **2011/65/EU** - Restriction of Hazardous Substances Directive

The following harmonised standards and technical specifications have been applied:

- **EN ISO 12100:2010** Safety of machinery
- **BS EN 13862:2001+A1:2009** Floor cutting-off machines. Safety
- **ISO 3744:2010** Acoustics — Determination of sound power levels and sound energy levels of noise sources using sound pressure

VINÇOTTE nv/sa (NB0026) carried out Internal Control of Production with Assessment of Technical Documentation and Periodical Checking as per Annex VI of 2000/14/EC

Technical Files are held by **Hugues Menager** at the following address:-
Altrad (Group Holding), 125 Rue du Mas Carbonnier, 34000, Montpellier, France.

P

Declaração de Conformidade da CE (DOC)

P

Nós, **Altrad Belle, Sheen, Nr. Buxton, Derbyshire, SK17 0EU, GB**, declaramos que o DoC foi emitido sob a nossa exclusiva responsabilidade e pertence ao(s) seguinte(s) produto(s):



TIPO DE PRODUTO.....

MODELO.....

Nº SÉRIE.....

DATA DE FABRICO.....

NÍVEL DE POTÊNCIA SONORA

MEDIDAS /.....

..... (GARANTIDO)

PESO

**Veja a página 3
para esta informação**

Assinado por:

Ray Neilson

Diretor Executivo

Em representação da Altrad Belle, Sheen,

Derbyshire, Reino Unido

Local da Declaração:-

Sheen, Nr. Buxton, Derbyshire, SK17 0EU, UK

Data da Declaração:-

Agosto 2021

Objeto da Declaração:

Serra de piso com motor a gasolina / diesel para corte em vários tipos de aplicações de concreto e asfalto.

O objeto da declaração acima descrita está em conformidade com a **Harmonização da Legislação Europeia** pertinente:

- **2006/42/CE** - Nova diretiva sobre máquinas

- **2000/14/CE** - Ruído - equipamento para utilização no exterior

Foram aplicadas as seguintes normas harmonizadas e especificações técnicas:

- **EN ISO 12100:2010**

Segurança de máquinas

- **BS EN 13862:2001+A1:2009**

Máquinas para cortar pisos. Segurança

- **ISO 3744:2010**

Acústica - Determinação dos níveis de potência sonora e energia sonora níveis de fontes de ruído usando pressão sonora

VINÇOTTE nv/sa (NB0026) realizou o Controlo Interno da Produção com Avaliação da Documentação Técnica e Verificação Periódica de acordo com o Anexo VI de 2000/14/CE

A documentação técnica é mantida por **Hugues Menager** no seguinte endereço:-

Altrad (Group Holding), 125 Rue du Mas Carbonnier, 34000, Montpellier, França.

P

Declaração de Conformidade da UE (DOC)

P

Nós, **Altrad Belle, Sheen, Nr. Buxton, Derbyshire, SK17 0EU, GB**, declaramos que o DoC foi emitido sob a nossa exclusiva responsabilidade e pertence ao(s) seguinte(s) produto(s):



TIPO DE PRODUTO.....

MODELO.....

Nº SÉRIE.....

DATA DE FABRICO.....

NÍVEL DE POTÊNCIA SONORA

MEDIDAS /.....

..... (GARANTIDO)

PESO

**Veja a página 3
para esta informação**

Assinado por:

Ray Neilson

Diretor Executivo

Em representação da Altrad Belle, Sheen,

Derbyshire, Reino Unido

Local da Declaração:-

Sheen, Nr. Buxton, Derbyshire, SK17 0EU, UK

Data da Declaração:-

Agosto 2021

Objeto da Declaração:

Serra de piso com motor a gasolina / diesel para corte em vários tipos de aplicações de concreto e asfalto.

O objeto da declaração acima descrita está em conformidade com a **Harmonização da Legislação Europeia** pertinente:

- **2014/30/EU** - Diretiva CEM

- **2011/65/UE** - Diretiva de restrição de substâncias perigosas

Foram aplicadas as seguintes normas harmonizadas e especificações técnicas:

- **EN ISO 12100:2010**

Segurança de máquinas

- **BS EN 13862:2001+A1:2009**

Máquinas para cortar pisos. Segurança

- **ISO 3744:2010**

Acústica - Determinação dos níveis de potência sonora e energia sonora níveis de fontes de ruído usando pressão sonora

VINÇOTTE nv/sa (NB0026) realizou o Controlo Interno da Produção com Avaliação da Documentação Técnica e Verificação Periódica de acordo com o Anexo VI de 2000/14/CE

A documentação técnica é mantida por **Hugues Menager** no seguinte endereço:-

Altrad (Group Holding), 125 Rue du Mas Carbonnier, 34000, Montpellier, França.



Декларация за съответствие на ЕО (ДС)



Ние, **Altrad Belle, Sheen, Nr. Buxton, Derbyshire, SK17 0EU, Великобритания**, декларираме, че ДС е издадена под наша цялостна отговорност и принадлежи към следните продукти:



ТИП ПРОДУКТ.....

МОДЕЛ.....

СЕРИЕН №.....

ДАТА НА ПРОИЗВОДСТВО

НИВО НА МОЩНОСТ НА ЗВУКА
ИЗМЕРЕНО /
..... (ГАРАНТИРАНО)

ТЕГЛО.....

**Вижте страница 3 за
тази информация**

Подписано от:

Ray Neilson

Изпълнителен директор

От името на Altrad Belle Sheen, Derbyshire, UK

Място на деклариране:-
Sheen, Nr. Buxton, Derbyshire, SK17 0EU, UK

Дата на деклариране:-
Август 2021

Предмет на Декларацията:

Подов трион с бензинов / дизелов двигател за рязане на различни видове бетон и асфалт.

Целта на декларацията, описана по-горе, е в съответствие със съответното законодателство на Съюза за хармонизация:

- **2006/42/ЕО** - Директива за новите машини

- **2000/14/ЕО** - Шум - оборудване за използване на открито

Приложени са следните хармонизирани стандарти и технически спецификации:

- **EN ISO 12100:2010**

Безопасност на машините

- **BS EN 13862:2001+A1:2009**

Машини за рязане на подове. Безопасност

- **ISO 3744:2010**

Акустика - Определяне на нивата на звукова мощност и звукова енергия
нива на източници на шум, използващи звуково налягане

VINÇOTTE nv/sa (NB0026) извършва вътрешен контрол на производството с оценка на техническата документация и периодични проверки съгласно приложение VI от 2000/14/ЕО

Техническите файлове се съхраняват от **Hugues Menager** на следния адрес: -
Altrad (Group Holding), 125 Rue du Mas Carbonnier, 34000, Монпелие, Франция.



Декларация за съответствие на ЕС (ДС)



Ние, **Altrad Belle, Sheen, Nr. Buxton, Derbyshire, SK17 0EU, Великобритания**, декларираме, че ДС е издадена под наша цялостна отговорност и принадлежи към следните продукти:



ТИП ПРОДУКТ.....

МОДЕЛ.....

СЕРИЕН №.....

ДАТА НА ПРОИЗВОДСТВО

НИВО НА МОЩНОСТ НА ЗВУКА
ИЗМЕРЕНО /
..... (ГАРАНТИРАНО)

ТЕГЛО.....

**Вижте страница 3
за тази информация**

Подписано от:

Ray Neilson

Изпълнителен директор

От името на Altrad Belle Sheen, Derbyshire, UK

Място на деклариране:-
Sheen, Nr. Buxton, Derbyshire, SK17 0EU, UK

Дата на деклариране:-
Август 2021

Предмет на Декларацията:

Подов трион с бензинов / дизелов двигател за рязане на различни видове бетон и асфалт.

Целта на декларацията, описана по-горе, е в съответствие със съответното законодателство на Съюза за хармонизация:

- **2014/30/ЕС** - Директива за EMC

Приложени са следните хармонизирани стандарти и технически спецификации:

- **EN ISO 12100:2010**

Безопасност на машините

- **BS EN 13862:2001+A1:2009**

Машини за рязане на подове. Безопасност

- **ISO 3744:2010**

Акустика - Определяне на нивата на звукова мощност и звукова енергия
нива на източници на шум, използващи звуково налягане

VINÇOTTE nv/sa (NB0026) извършва вътрешен контрол на производството с оценка на техническата документация и периодични проверки съгласно приложение VI от 2000/14/ЕО

Техническите файлове се съхраняват от **Hugues Menager** на следния адрес: -
Altrad (Group Holding), 125 Rue du Mas Carbonnier, 34000, Монпелие, Франция.



How To Use This Manual

This manual has been written to help you operate and service the 'Compact X' Floor Saw safely. This manual is intended for dealers and operators of the 'Compact X' Floor Saw.

Foreword

The '**Machine Description**' section helps you to familiarise yourself with the machine's layout and controls.

The '**Environment**' section gives instructions on how to handle the recycling of discarded apparatus in an environmentally friendly way.

The '**General Safety**' and '**Health and Safety**' sections explain how to use the machine to ensure your safety and the safety of the general public.

The '**Operating Instructions**' section helps you with the setting up and use of the machine.


The '**Trouble Shooting Guide**' helps you if you have a problem with your machine.


The '**Service & Maintenance**' section is to help you with the general maintenance and servicing of your machine.

The '**Warranty**' Section details the nature of the warranty cover and the claims procedure.

Directives with regard to the notations.


Text in this manual to which special attention must be paid are shown in the following way:

 **CAUTION** *The product can be at risk. The machine or yourself can be damaged or injured if procedures are not carried out in the correct way.*

 **WARNING** *The life of the operator can be at risk.*



WARNING

 **WARNING** *Before you operate or carry out any maintenance on this machine YOU MUST READ and STUDY this manual.*

KNOW how to safely use the unit's controls and what you must do for safe maintenance. (NB Be sure that you know how to switch the machine off before you switch on, in case you get into difficulty.)

ALWAYS wear or use the proper safety items required for your personal protection. If you have **ANY QUESTIONS** about the safe use or maintenance of this unit, ASK YOUR SUPERVISOR OR CONTACT: **ALTRAD BELLE (UK): +44 (0) 1298 84606**




Contents

How to use this manual.....	6
Warning	6
Machine Description.....	7
Technical Data.....	7
General Safety	8
Health and Safety.....	8
Decals	9 - 10
Environment	11
Pre-Start Checks	11
Start & Stop Procedure	11
Operating Instructions	12
Service and Maintenance.....	13
Blade Fitment	14
Trouble Shooting Guide	14
Warranty.....	15
Replacement Parts.....	15
UKCA Declaration Of Conformity	2
CE/EU Declaration Of Conformity.....	3

Altrad Belle reserves the right to change machine specification without prior notice or obligation.

Machine Description

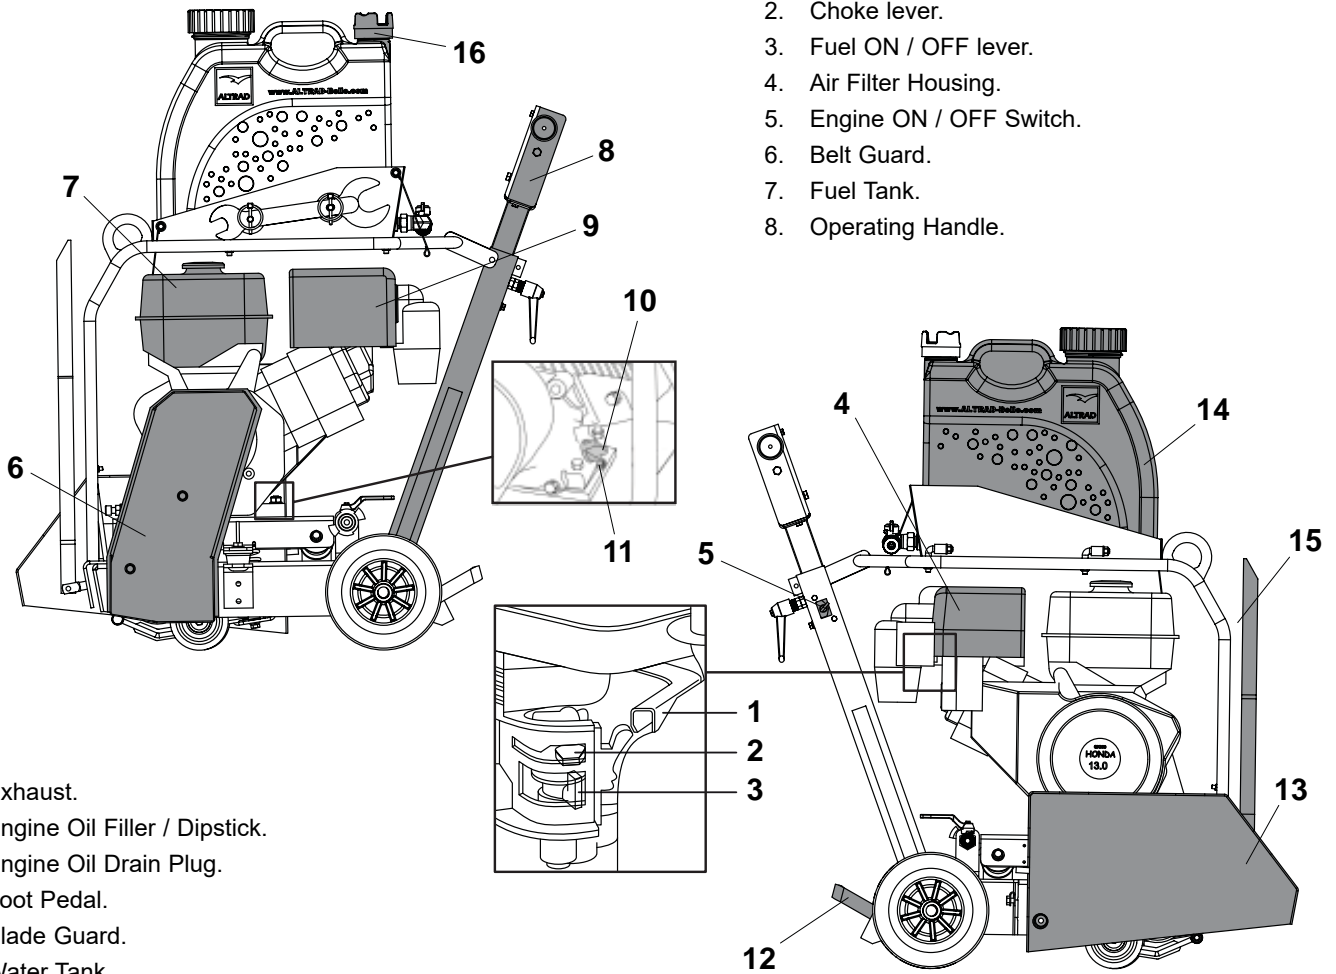

1. Throttle lever.
2. Choke lever.
3. Fuel ON / OFF lever.
4. Air Filter Housing.
5. Engine ON / OFF Switch.
6. Belt Guard.
7. Fuel Tank.
8. Operating Handle.

9. Exhaust.
10. Engine Oil Filler / Dipstick.
11. Engine Oil Drain Plug.
12. Foot Pedal.
13. Blade Guard.
14. Water Tank.
15. Pointer Guide.
16. Water Depth Gauge.

Technical Data



Model	Compact X
Machine Width (mm)	515
Machine Height (mm)	1019
Machine Length (mm)	771
Engine Model	Honda GX 390
Engine Type	Petrol
Motor Power (hp)	13
Machine Weight (Kg)	99
Blade Speed (rpm)	3600
Maximum Cutting Depth (mm)	120
Blade Diameter (mm)	350
Water Tank Capacity (Ltrs)	25
3 Axis Vibration (m/sec ²)	3.5
Noise Level (dB(A))	110
Suitable Materials for Cutting:-	Concrete, Asphalt



General Safety

For your own personal protection and for the safety of those around you, please read and ensure you fully understand the following safety information. It is the responsibility of the operator to ensure that he/she fully understands how to operate this equipment safely. If you are unsure about the safe and correct use of the Compact X Floor Saw, consult your supervisor or Altrad Belle.



WARNING

Improper maintenance can be hazardous. Read and understand this section before you perform any maintenance, service or repairs.

- **DO NOT** lift this machine single-handedly, either **GET HELP** or use suitable lifting equipment.
- **DO NOT** leave the engine running and unattended.
- **DO NOT** remove or tamper with any guards fitted, they are there for your protection. Always check guards for condition and security, if any are damaged or missing, **DO NOT USE THE FLOOR SAW** until the guard has been replaced or repaired.
- **DO NOT** operate the Compact X Floor Saw when you are ill, feeling tired, or when under the influence of alcohol or drugs.
- **DO NOT** leave the saw unattended with the motor running.
- **DO** cordon off the work area and keep members of the public and unauthorised personnel at a safe distance.
- **DO** all parts of your body away from the cutting blade and any other moving parts.
- **DO** wear Personal Protective Equipment (PPE) whenever operating this equipment. (See Health & Safety).
- **DO** make sure you know how to safely switch this machine **OFF** before you switch it **ON** in case you get into difficulty.
- **DO** switch **OFF** the engine before transporting, moving it around the site or servicing it.
- **DO** allow the engine to cool before touching it because during use it becomes very hot.
- **DO** inspect the blade, flanges and shafts for signs of damage before fitting the new blade.
- **DO** only use blades that are marked with a higher operating speed than the blade shaft speed.
- **DO BEWARE** of Potential Hazards during operation. E.g. Underground Cables & Gas Pipes.

Fuel Safety.

- **DO NOT** smoke or allow naked flames in the area when refuelling.
- **DO NOT** operate petrol engines in an enclosed area unless it is sufficiently ventilated.
- **DO NOT** operate the saw in areas which may contain combustible material. Sparks from the cutting process may cause a fire or explosion.
- **DO** switch off the engine and allow it to cool before refuelling.
- Spilt fuel must be made safe immediately, using sand. If fuel is spilt on your clothes, change them.
- Store fuel in an approved, purpose made container away from heat and ignition sources.



WARNING

Fuel is flammable. It may cause injury and property damage. Shut down the engine, extinguish all open flames and do not smoke while filling the fuel tank. Always wipe up any spilled fuel.



Health And Safety

Vibration.

Some vibration from the floor saw operation is transmitted through the handle to the operator's hands. The Altrad Belle floor saw has been specifically designed to reduce hand/arm vibration levels. Refer to specifications & technical data for vibration levels and usage times (recommended maximum daily exposure time). **DO NOT** exceed the maximum usage times.

PPE (Personal Protective Equipment).

Suitable PPE must be worn when using this equipment i.e. Safety Goggles, Gloves, Ear Defenders, Dust Mask and Steel Toe capped footwear. Wear clothing suitable for the work you are doing. Tie back long hair and remove any jewellery which may catch in the equipment's moving parts.

Dust.

The sawing process will occasionally produce dust, which may be hazardous to your health. Always wear a mask that is suited to the type of dust being produced.

Fuel.

Do not ingest fuel or inhale fuel vapours and avoid contact with your skin. Wash fuel splashes immediately. If you get fuel in your eyes, irrigate with copious amounts of water and seek medical attention as soon as possible.


Exhaust Fumes.

Do not operate the Compact X Floor Saw indoors or in a confined space, make sure the work area is adequately ventilated.



WARNING

The exhaust fumes produced by this equipment are highly toxic and can kill!

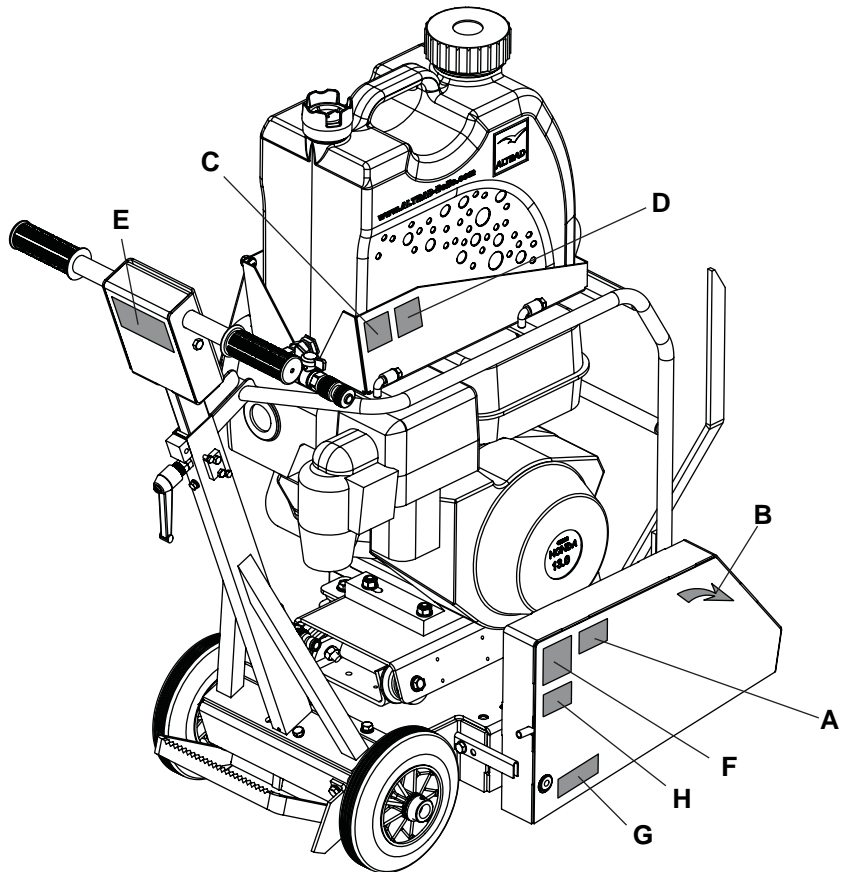

- A. Blade RPM Decal
- B. Blade Pointer Decal
- C. Warning Decal
- D. Noise Decal
- E. Low HAV Decal
- F. Safety Decal
- G. Danger Zone Decal
- H. Blade Safety Decal

A - Blade RPM Decal (19.0.366)

The Maximum Blade RPM is 3600.

B - Blade Pointer Decal (154.0.047)

The Blade rotates clockwise.

C - Warning Decal (19.0.375)

WHEN DRY CUTTING, DUST WILL:-

1. Block Filters and cause premature Engine failure.
2. Pollute the atmosphere.

TO PREVENT THIS:-

1. Use water to dampen the dust down.
2. Ensure that the Water Bottle is full and the Spray System is operational.


D - Noise Decal (800-99972)

The Noise Level of the machine during operation is 114 dB(A)

E - Low HAV Decal (800-99874)

The machine has a UK Patented Design which reduces HAV levels allowing a greater Usage Time.


F - Safety Decal (Part No. 19.0.373)

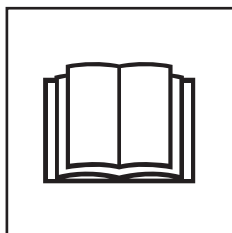

**Please Read
Operators Manual**



**Wear Protective
Footwear**

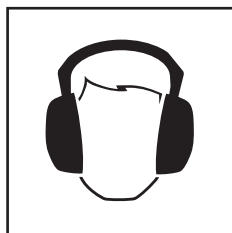

**Wear Ear
Protection**



**Wear Eye
Protection**

G - Danger Zone Decal (800-99809)



WARNING



**Beware of Moving
Parts**

H - Blade Safety Decal (800/99395)

Instructions on how to use the Blade safely.

Safe Disposal.



Instructions for the protection of the environment. The machine contains valuable materials. Take the discarded apparatus and accessories to the relevant recycling facilities.

Component	Material
Handle	Steel
Hand Grips	Rubber
Main Frame	Steel
Petrol Engine	Aluminium
Various Parts	Steel and Aluminium

Pre-Start Checks

Pre start-up inspection.

The following Pre-start-up inspection must be performed before the start of each work session or after every four hours of use, whichever is first. Please refer to the service section for detailed guidance. If any fault is discovered, the floor saw must not be used until the fault is rectified.

1. Thoroughly inspect the floor saw for signs of damage. Check components are present and secure. Pay special attention to the blade safety guard.
2. Check fluid lines, hoses filler openings, drain plugs and any other areas for signs of leakage. Fix any leaks before operating.
3. Check the engine oil level and top up as necessary.
4. Check the engine fuel level and top up as necessary.
5. Check for fuel and oil leaks.

Start & Stop Procedure




CAUTION

Improper maintenance can be hazardous. Read and Understand this section before you perform any maintenance, service or repairs.

Honda GX390 Petrol Engine

1. Ensure that the blade is fully raised in the guard by means of the foot pedal.
2. Open the fuel tap by moving the fuel ON / OFF lever fully to the right.
3. If starting the engine from cold, set the choke ON by moving the choke lever fully to the left. If restarting a warm engine, the choke is usually not required, However, if the engine has cooled to a degree, partial choke may be required.
4. Turn the engine ON / OFF switch clockwise to the 'I' position.
5. Set the throttle to the idle position by moving the throttle lever fully to the right.
6. Taking a firm hold of the control handle with one hand, grasp the recoil starter handle with the other. Pull the recoil starter until engine resistance is felt, then let starter return.
7. Taking care not to pull the starter's rope fully out and pull the starter handle briskly.
8. Repeat until the engine fires.
9. Once the engine fires gradually set the choke lever to the OFF Position by moving it to the right.
10. If the engine fails to fire after several attempts, follow the trouble-shooting guide.
11. To stop the engine, fully raise the blade into the guard and set the throttle to idle. Allow the engine to idle for at least 2 minutes
12. Turn the engine ON / OFF switch anti-clockwise to the '0' position.
13. Turn the fuel off.

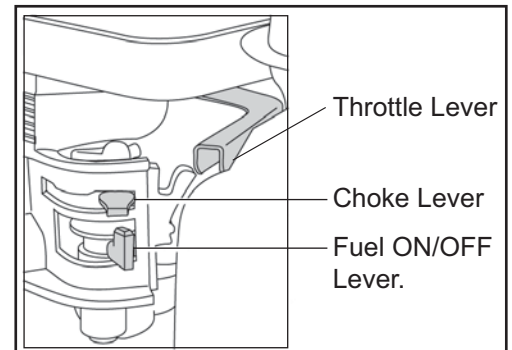

- **Take the floor saw to where it is required.**

If the floor saw is to be transported to another location, ensure that the blade is fully raised in the guard and that the engine has been switched off. **NEVER** transport the floor saw with the blade lowered or with the engine still running, even if it is only being moved a short distance.

Check that the water outlet valve is closed, then fill the water bottle with clean water. To ensure a steady stream of water, always make sure that the water bottle water level is kept constant.

If a Bowser is used, ensure that the water outlet valve is closed before connecting the supply to the saw. Once connected, use the valve to control the flow of water and to ensure a steady stream of water to the blade.

- **Having carried out the checks listed in the 'pre start' section, you may start the engine.**

The blade should now be spinning at idle speed. **ALWAYS** check the blade for any signs of wobble, vibration or unusual noise. If any of these occur, stop the machine immediately and refer to the troubleshooting section.

- **Set the throttle to maximum, use the control lever to gently lower the blade into the cut and use the depth marker to achieve the required depth of cut.**

The saw will then require gentle forward movement to achieve the cut.

The speed of travel will be determined by the condition of the surface being cut.

DO NOT stand in line with the blade and the stream of hot particles whilst sawing.

NEVER plunge the blade harshly into the cut.

If the surface to be cut is very hard, the saw will take longer to cut. Try to make more than one pass as this will reduce otherwise excessive wear of the blade.

DO NOT try to force the saw forwards as this will cause damage to the blade.

DO NOT try to cut curves as this will cause stress cracks or fragmentation of the blade.

- To stop the floor saw, follow the Start / Stop Procedure.

Maintenance

The Altrad Belle 'Compact X' Floor Saw is designed to give many years of trouble free operation. It is, however, important that the simple regular maintenance listed in this section is carried out. It is recommended that an approved Altrad Belle dealer carries out all major maintenance and repairs. Always use genuine Altrad Belle replacement parts, the use of spurious parts may void your warranty. Before any maintenance is carried out on the machine, switch off the engine. *Petrol engine* - disconnect the HT lead from the sparkplug. Always set the floor saw on level ground to ensure any fluid levels will be correctly read. Only use recommended oils (see chart on following page).

Running In Period

When the floor saw is first used from new, the engine oil must be changed after the initial running in period (see engine manual for full detail). The belt tension should be checked after 4 hours use. If new belts have been fitted, Check belt tension after the first 30 minutes of use.

Drive Belt

Remove the belt guard then check the belt tension by placing light finger pressure on the top of the belt, as near central between the engine drive and arbor pulley. The belt should deflect by 4mm. If the belt tension requires adjustment, loosen the engine mounting bolts enough to allow the engine to be moved. Adjust the engine's position by adjusting the tensioning bolt at the front of the machine. Once set, retighten the engine mounting bolts and check the belt tension a second time. Once the belt tension is correct, check the pulley alignment. If the alignment is incorrect, loosen the taperlock bushes and move the pulley to suit. Once the alignment is correct, retighten the taperlock bushes. Finally, replace the belt guard ensuring it is correctly and securely fitted.

Routine Maintenance		After First 4 Hours	First Month / 20 Hours	3 Months / 50 Hours	6 Months / 100 Hours
Engine Oil	Check Level	✓			
	Change		✓		✓
Air Filter	Check Condition		✓		✓
	Clean / Replace			✓	
Spark Plug	Check / Clean				✓
Drive Belt	Tension	✓	✓	✓	

Oil / Fuel Type & Quantity - Spark Plug Type

	Oil Type	Quantity (Litre)	Fuel Type	Capacity (Litre)	Spark Plug Type	Electrode Gap (mm)
Petrol Honda GX390	S.A.E. 10W 30	1.1	Unleaded	6.4	BM6ES or BPR6ES	0.6 - 0.7

Removal of Arbor Shaft

1. Remove belt guard, belts, lower taperlock bush and drive key.
2. Tilt machine backwards to allow access to arbor shaft bearings.
3. Heat grubscrews on bearings .
4. Remove the 2 grubscrews on the blade side and the 2 grubscrews on the drive bearing and remove the shaft.
5. Clean and replace arbor shaft and line the groove up on the blade end with the grubscrews.
6. Re-insert grubscrews at both ends and secure using loctite 638.



CAUTION

Incorrect fitting of a blade can cause serious injury. Ensure that the fitting instructions are followed. If in any doubt, contact your supervisor or Altrad Belle.





WARNING

DO NOT operate the Floor Saw with the Blade Guard in the raised position. This may caused serious injury.

1. Remove the HT lead from the spark plug.
2. Raise the front of the saw to its maximum height using the foot pedal.
3. Disconnect the water feed pipe from the blade guard.
4. Remove the blade guard by loosening the bolt at the side and lifting the guard up and away from the saw
5. Remove the arbor shaft nut (3) and blade clamping plate (2) using the spanners provided.
6. Check the clamping plate and backing plates for damage or wear. Replace if necessary, and fit the blade as laid down in the **safety codes USA ANSI B7.1, Canada SCA and Great Britain HMSO No. 4.**
7. Clean the flange before mounting the blade.
8. Be sure that the arrow on the blade points in the same direction as the rotation of the tool.
9. Fit a genuine Altrad Belle blade on to the arbor shaft making certain that the blade locates on to the arbor shaft boss and is flush with the flange plate.
10. Replace the clamping plate (2) with the dowel pin (1) passing through the blade into the rear flange plate.
11. Replace the arbor shaft nut (3) and secure firmly using the Spanners provided.
12. Refit the blade guard.
13. Reconnect the HT lead to the spark plug.
14. The machine is now ready to be used.

NOTE:- When the Blade is changed, ensure the guard pivot point is sufficiently lubricated.

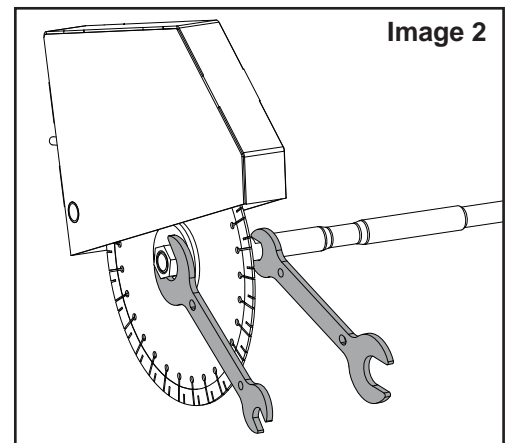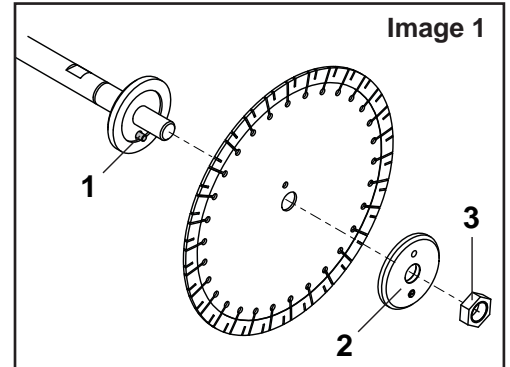

Problem	Cause	Remedy
Engine will not start.	No fuel.	Open fuel tap. Fill fuel tank.
	Engine switched off.	Switch engine on.
	Spark plug fouled.	Clean and reset plug gap.
	Engine cold.	Close choke.
	Engine flooded.	Honda, open choke, fully open throttle, pull recoil starter until engine fires.
Blade not turning	Belts incorrectly tensioned.	Re-tension belts.
	Belts broken.	Replace belts.
Excessive Noise, Vibration or wobble from blade.	Check condition of arbor shaft bearings.	Replace as necessary.
	Check dowel pin for damage.	Replace dowel pin.
	Check tightness of arbor shaft nut.	Tighten as necessary.
	Check condition of Blade flange.	Replace as necessary.
	Check Blade for signs of damage.	Replace blade.

Warranty



Your new Altrad Belle Compact 350X Floor Saw is warranted to the original purchaser for a period of one-year (12 months) from the original date of purchase. The Altrad Belle warranty is against defects in design, materials and workmanship.

The following are not covered under the Altrad Belle warranty:

1. Damage caused by abuse, misuse, dropping or other similar damage caused by or as a result of failure to follow assembly, operation or user maintenance instructions.
2. Alterations, additions or repairs carried out by persons other than Altrad Belle or their recognised agents.
3. Transportation or shipment costs to and from Altrad Belle or their recognised agents, for repair or assessment against a warranty claim, on any machine.
4. Materials and/or labour costs to renew, repair or replace components due to fair wear and tear.

The following components are not covered by warranty.

- Drivebelt/s
- Engine air filter
- Engine spark plug

Altrad Belle and/or their recognised agents, directors, employees or insurers will not be held liable for consequential or other damages, losses or expenses in connection with or by reason of or the inability to use the machine for any purpose.

Warranty Claims

All warranty claims should firstly be directed to Altrad Belle, either by telephone, by Fax, by Email, or in writing.

For warranty claims:

Tel: +44 (0)1298 84606

Fax: +44 (0)1298 84073

Email : warranty.dept@altrad-belle.com

Write to:

Altrad Belle Warranty Department,
Sheen, Nr. Buxton,
Derbyshire,
SK17 0EU
England.

Warranty Registration:

In the bid for ALTRAD Belle to become greener and more eco friendly, we have now introduced online Warranty registration. To access the registration page of our website, please use the following address:-

http://www.bellegroup.com/index.php?p=warranty_registration

Alternatively, please scan the adjacent QR Code (Quick Response Code) using your smartphone to access the registration page.



Replacement Parts



When maintaining this product only the manufacturers original, genuine replacement parts may be used.

The user will lose any possible claims if replacement parts used are other than the makers original replacement parts.

Replacement parts for this product can be ordered online 24 hours a day, 7 days a week at www.Altrad-Belle247.com


For more information regarding the availability of replacement parts for this product, please contact Altrad Belle using the following contact details:-

Tel:- +44 (0)1298 84606

Fax:- +44 (0)1298 84073

Email:- sales@altrad-belle.com

Alternatively, please scan the adjacent QR Code (Quick Response Code) using your smartphone to access the Altrad Belle online parts portal.

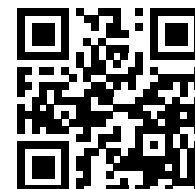

Este manual foi elaborado para o ajudar a operar e assistir em segurança as Serras de Pavimentos 'Compact X' da Altrad Belle. Destina-se a todos os revendedores e operadores das Serras de Pavimentos 'Compact X'.

Conteúdo

O capítulo **“Descrição da Máquina”** ajuda-o a familiarizar-se com os controlos e a configuração da máquina.

O capítulo **“Ambiente”** ensina-lhe o modo de se descartar das peças recicláveis sem agredir o ambiente.

O capítulo de **“Segurança Geral”** e **“Saúde e Segurança”** explicam como utilizar a máquina de modo seguro para Si e para o público em geral.

O capítulo **“Instruções de Operação”** ensina-lhe a montar e a usar correctamente o equipamento.

O guia de **“Avarias”** explica-lhe como proceder no caso de ter um problema técnico.

A secção de **“Assistência e Manutenção”** informa-o da manutenção e assistência geral do equipamento.

O capítulo **“Garantia”** descreve a natureza da cobertura da garantia e procedimentos de reclamação.

A secção **“Declaração de Conformidade”** certifica os padrões a que está sujeito o fabrico do equipamento.

Directivas respeitantes a notas

Os textos, neste manual, aos quais se deve prestar especial atenção, são apresentados da seguinte forma:



CUIDADADO

O equipamento pode estar em perigo. A máquina ou o operador podem sofrer danos ou lesões se os procedimentos não forem efectuados de modo correcto.



AVISO

A vida do operador pode estar em perigo.



AVISO



AVISO


*Antes de operar ou efectuar qualquer trabalho de manutenção nesta máquina **DEVERÁ LER** e **ESTUDAR** este manual.*

SABER como trabalhar em segurança com os controlos da máquina e também os procedimentos para uma manutenção em segurança. (Certifique-se que sabe desligar (OFF) a máquina antes de a ligar (ON), para o caso de surgir algum imprevisto).

Vestir ou utilizar **SEMPRE** os equipamentos de segurança apropriados e necessários à sua protecção.

Se tiver **ALGUMA DÚVIDA** acerca da utilização ou manutenção em segurança desta máquina, **CONSULTAR O REVENDEDOR DA ALTRAD BELLE**.

Utilização Deste Manual.....	16
Aviso	16
Descrição Da Máquina	17
Dados Técnicos.....	17
Etiquetas.....	18
Segurança Geral	18
Saúde E Segurança	19 - 20
Ambiente	21
Verificações Preliminares	21
Procedimentos De Arranque E Paragem.....	21
Instruções De Operação	22
Assistência E Manutenção	23
Montagem Do Disco.....	24
Diagnóstico De Avarias	25
Garantia.....	25
Peças de reposição.....	25
Declaração de Conformidade da CE/UE	4

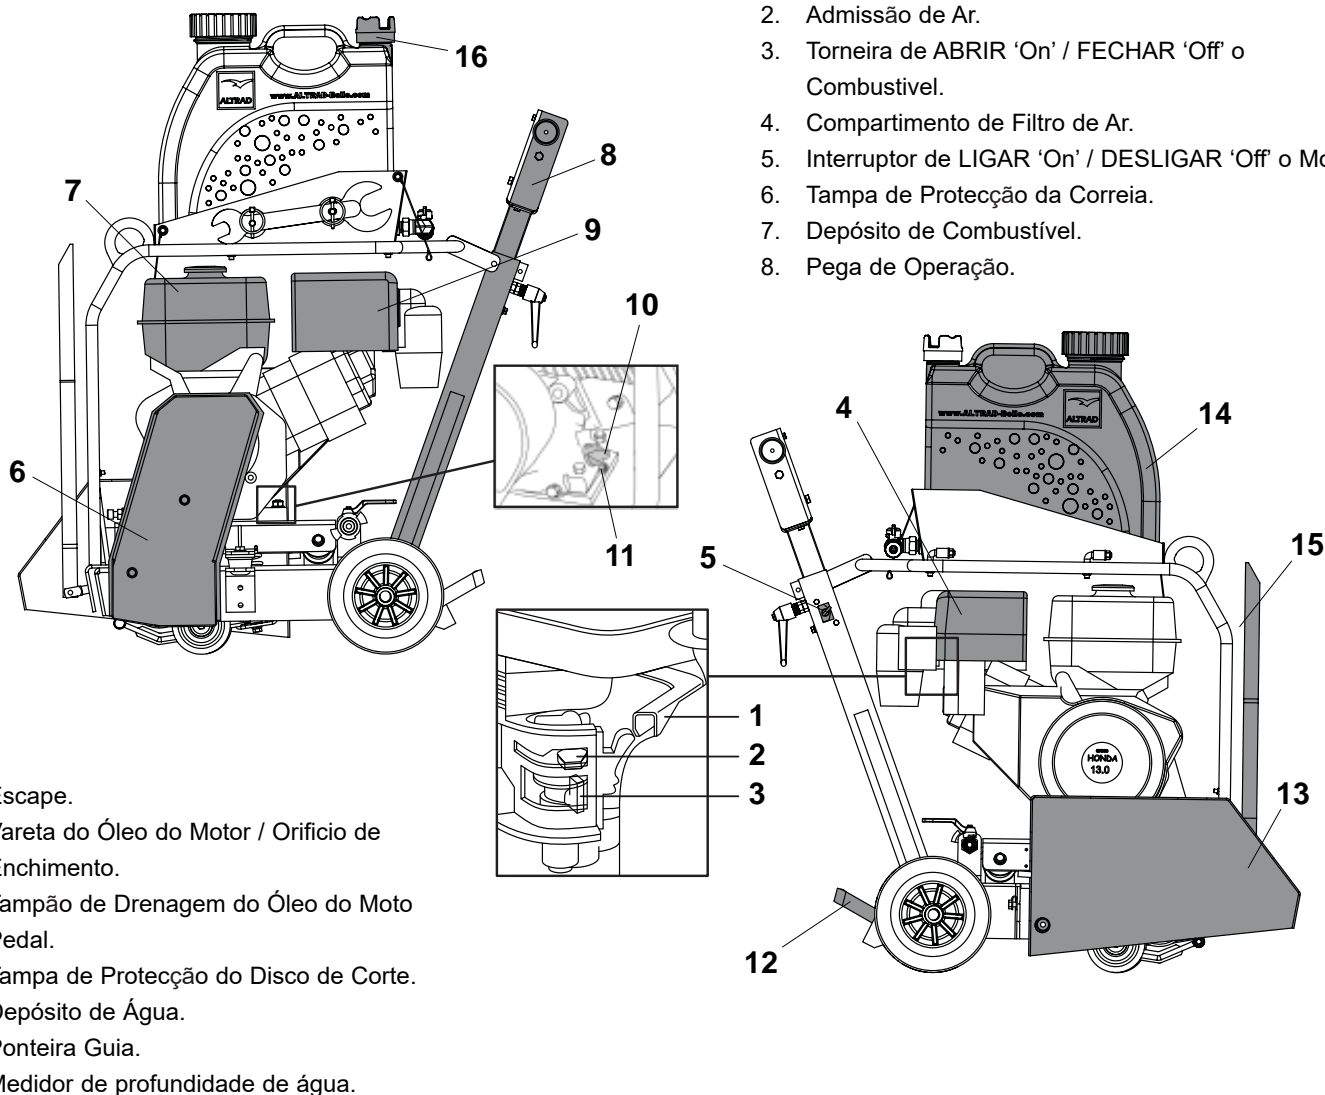

- 9. Escape.
- 10. Vareta do Óleo do Motor / Orifício de Enchimento.
- 11. Tampão de Drenagem do Óleo do Moto
- 12. Pedal.
- 13. Tampa de Protecção do Disco de Corte.
- 14. Depósito de Água.
- 15. Ponteira Guia.
- 16. Medidor de profundidade de água.

- 1. Acelerador.
- 2. Admissão de Ar.
- 3. Torneira de ABRIR 'On' / FECHAR 'Off' o Combustível.
- 4. Compartimento de Filtro de Ar.
- 5. Interruptor de LIGAR 'On' / DESLIGAR 'Off' o Motor .
- 6. Tampa de Protecção da Correia.
- 7. Depósito de Combustível.
- 8. Pega de Operação.

Dados Técnicos

Modelo	Compact X
Largura da Máquina (mm)	515
Altura da Máquina (mm)	1019
Comprimento da Máquina (mm)	771
Modelo de Motor	Honda GX390
Tipo de Motor	Gasolina
Potência do Motor (hp)	13
Peso da Máquina (kg)	99
Velocidade do Disco (rpm)	3600
Profundidade Máxima de Corte (mm)	120
Diâmetro do Disco (mm)	350
Capacidade do Depósito de Água (litros)	25
Vibração de 3 Eixos (m/sec ²)	3,5
Nível Sonoro (dB(A))	110
Os materiais adequados para o corte:-	Concreto, Asfalto

Para sua segurança e dos que o rodeiam, ler e assegurar-se que compreendeu na totalidade a informação que se descreve neste capítulo. É da responsabilidade do operador assegurar-se que percebeu na íntegra o modo de operar este equipamento em segurança. Se tiver dúvidas de como operar correctamente a Serra de Pavimentos Compact X, consultar o Distribuidor da Altrad Belle.



AVISO

Uma manutenção inadequada pode ser perigosa. Ler e Compreender este capítulo antes de efectuar quaisquer trabalhos de manutenção, assistência ou reparação.

- Esta máquina é pesada e não se deve tentar levantar só com uma mão. **PEDIR AJUDA** ou utilizar um equipamento de içar adequado.
- **NUNCA DEIXAR** o motor a trabalhar sem vigilância.
- Não retirar ou modificar qualquer das protecções que estão montadas. Estas são para sua segurança. Verificar sempre o estado e a fixação das mesmas. Se estiverem danificadas ou em falta, **NÃO USAR A SERRA DE PAVIMENTOS** até a protecção ter sido reparada ou reposta.
- Não operar a **SERRA DE PAVIMENTOS COMPACT X** se estiver doente, se se sentir cansado ou se estiver debaixo da influência de álcool ou drogas.
- **NUNCA DEIXAR** a serra sem vigilância com o motor a trabalhar.
- **DELIMITAR** a área de trabalho e manter o pessoal não autorizado e o público em geral a uma distância de segurança.
- **NÃO APROXIMAR** quaisquer partes do corpo do disco de corte ou de quaisquer outras peças móveis.
- O operador deverá usar o **Equipamento de Segurança Pessoal (PPE)** sempre que esteja a operar este equipamento (consultar capítulo **Saúde e Segurança**).
- Certifique-se que sabe **DESLIGAR (OFF)** a máquina antes de a **LIGAR (ON)**, para o caso de surgir algum imprevisto.
- Desligar **SEMPRE** o motor da máquina antes de a transportar, de a mover no local de trabalho ou de a assistir.
- Durante a utilização da máquina, o motor aquece muito. **PERMITIR** que este arrefeça, antes de lhe tocar.
- Certificar-se que **NÃO** há sinais de danos no disco, nas flanges ou nos eixos antes de montar um novo disco.
- **SÓ UTILIZAR** discos de corte marcados para trabalhar a uma velocidade de operação superior à velocidade do veio do disco.

Abastecimento em Segurança.

- **NÃO** fumar ou permitir chama nua na área quando está a abastecer a máquina de combustível.
- **NÃO** operar motores a gasolina em espaços confinados a menos que estes estejam adequadamente ventilados.
- **NÃO** operar a Serra de Pavimentos em locais que possam ter materiais combustíveis. As faíscas produzidas no processo de corte podem originar um incêndio ou explosão.
- Antes de abastecer, **DESLIGAR** o motor e permitir que este arrefeça.
- Deve-se deitar areia sobre o combustível derramado por segurança. Se salpicou o vestuário com combustível, deverá mudar-se.
- Armazenar o combustível num recipiente aprovado e construído para esse efeito, longe do calor ou quaisquer fontes de ignição.



AVISO

O combustível é inflamável. Pode causar danos materiais e/ou pessoais. Antes de abastecer, desligar o motor, apagar qualquer chama nua das imediações e não fumar ou foguear durante a trasfega para o depósito. Limpar sempre o combustível derramado.

Vibração

Alguns da vibração produzida na operação da serra de pavimentos é transmitida pela pega às mãos do operador. As serras de pavimentos da Altrad Belle foram especialmente concebidas para reduzir os níveis de vibração nas mãos e nos braços. Consultar os dados técnicos e especificações para informações sobre níveis de vibração e tempo de utilização. **NÃO** exceder o tempo de utilização máximo recomendado.

Equipamento de Protecção Pessoal (PPE)

Deve-se usar equipamento de protecção pessoal adequado quando se utiliza esta máquina, por ex. Óculos de Segurança, Luvas, Protectores Auriculares, Máscara de Poeiras e Botas com Biqueira de Aço. Também o vestuário deverá ser o adequado para o trabalho que irá efectuar. Dever-se-á prender o cabelo comprido e retirar as jóias que poderão eventualmente ficar presas nas peças rotativas da máquina.

Poeiras

O processo de corte ocasionalmente produzirá poeiras, que podem ser perigosas para a saúde. Usar sempre uma máscara apropriada para o tipo de poeiras que está a ser produzido.

Combustível

Não ingerir combustível ou inalar os vapores do mesmo. Evitar o contacto com a pele. Limpar imediatamente os salpicos de combustível. Se este foi para os olhos, irrigá-los com água abundante e consultar prontamente um médico.


Gases de Escape

Não operar a Serra de Pavimentos Compact X em recintos fechados ou em áreas restritas. Certifique-se que o local de trabalho tem uma ventilação adequada.



AVISO

Os gases de escape produzidos por este equipamento são extremamente tóxicos e podem causar a morte!

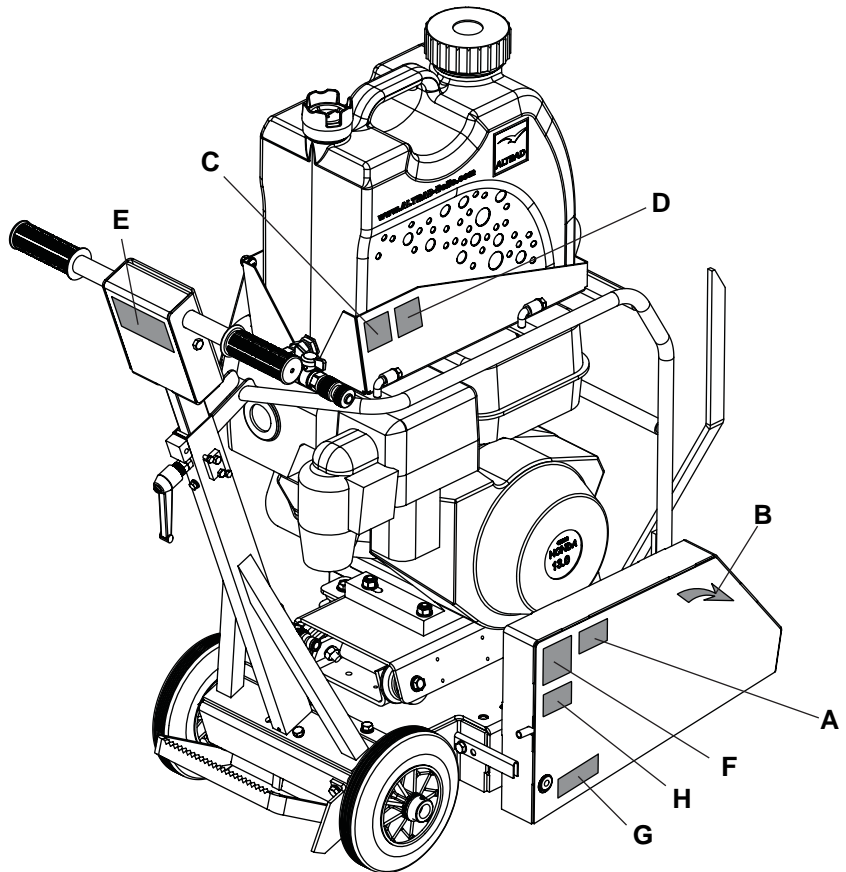

A - Etiqueta de Rotações p/minuto do Disco (19.0.366)

A rotação máxima do disco é 3600 por minuto.

B - Etiqueta da Direcção de Rotação do Disco (154.0.047)

O disco roda no sentido dos ponteiros do relógio.

C - Etiqueta de Aviso (19.0.375)

QUANDO SE CORTA A SECO, A POEIRA GERADA IRÁ:

1. Entupir os filtros e causar uma avaria prematura no motor.
2. Poluir a atmosfera.

PARA EVITAR ISTO:

1. Usar água para fazer descer a poeira que está no ar.
2. Certificar-se que o Depósito de Água está cheio e o Sistema de Pulverização operacional.


D - Etiqueta de Níveis Sonoros (800-99972)

O nível sonoro da máquina durante a operação é de 114 dB(A).

E - Etiqueta de Níveis de Transmissão de Vibração às Mãos (BAIXO) (800-99874)

O desenho desta máquina está patenteado em Inglaterra e contempla uma redução dos níveis de transmissão das vibrações ao operador permitindo um Tempo de Utilização maior.


F - Etiqueta de segurança de lâmina (Peça Nº 19.0.373)

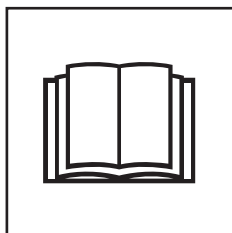

Ler o Manual de
Operação



Usar Calçado de
Protecção

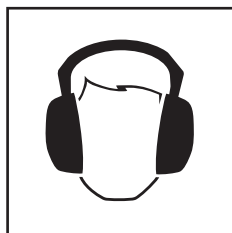

Usar Protectores
Auriculares



Usar Óculos de
Segurança

G - Etiqueta de Zona Perigosa (800-99809)



AVISO



Cuidado com as
peças móveis

H - Blade Safety Decal (800/99395)

Instruções sobre como usar a lâmina com segurança.

Descartar em Segurança



Instruções para protecção do ambiente. A máquina contém materiais valiosos. Levar as peças e acessórios a descartar aos centros de reciclagem autorizados.

Componente	Material
Pega	Aço
Punhos	Borracha
Chassis	Aço
Motor a Gasolina	Alumínio
Peças Variadas	Aço, Alumínio e Borracha

Verificações Preliminares

Inspecções Preliminares

Só se deve ligar a máquina depois de realizadas as verificações que abaixo se descrevem, antes do início de cada sessão de trabalho e a cada quatro horas de utilização. Consultar o capítulo de Assistência para informação detalhada. Se se descobrir alguma avaria, a serra de pavimentos não deve ser usada até essa avaria estar reparada.

1. Inspecionar cuidadosamente se na serra de pavimentos existem sinais de danos. Verificar se não falta nenhum componente e respectivas fixações. Prestar uma atenção especial à protecção de segurança do disco.
2. Verificar que não existem fugas nas linhas dos fluidos, nos tampões de enchimento, de drenagem e em quaisquer outras zonas. Caso contrário, reparar as fugas antes de operar com a máquina.
3. Verificar o nível de óleo do motor. Se necessário, atestar.
4. Verificar o nível de combustível do motor. Se necessário, atestar.
5. Verificar se existem fugas de combustível ou de óleo.

Procedimentos de Arranque e Paragem




CUIDADO

Uma manutenção incorrecta pode ser perigosa. Ler e Compreender este capítulo antes de efectuar qualquer trabalho de manutenção, assistência ou de reparação.

Motor Honda GX390 a gasolina

1. Certificar-se que o disco está totalmente levantando e dentro da protecção. Usar o pedal, se necessário.
2. Abrir a admissão de combustível, movendo a alavanca de combustível completamente para a direita.
3. Se o motor estiver frio, fechar completamente a admissão de ar movendo a respectiva alavanca completamente para a esquerda. Se o motor estiver quente, não será necessário fechar a admissão de ar mas eventualmente poderá ser preciso mover a alavanca de admissão de ar metade do curso.
4. Rodar (sentido dos ponteiros do relógio) o interruptor do motor para a posição de ligar (I).
5. Colocar o acelerador na posição de neutro, movendo-o completamente para a direita.
6. Segurar firmemente a pega de controlo com uma mão e com a outra segurar a pega do arranque por cabo. Puxá-la devagar até sentir resistência. Recolocar a pega do arranque por cabo na sua posição original.
7. Puxar rapidamente a pega do arranque por cabo. Ter atenção para não puxar totalmente para fora o cabo.
8. Repetir até o motor pegar.
9. Depois do motor ter pegado, ir movendo gradualmente para a direita a alavanca de admissão de ar até esta ficar totalmente na posição OFF.
10. Se o motor não pegar depois de várias tentativas, consultar e seguir as directrizes do guia de diagnóstico de avarias.
11. Para parar o motor, levantar completamente o disco para dentro da sua protecção e o acelerador para a posição neutra e permitir que o motor trabalhe em vazio pelo menos 2 minutos.
12. Rodar (sentido contrário aos ponteiros do relógio) o interruptor do motor para a posição de desligar (O).
13. Fechar a torneira de combustível.

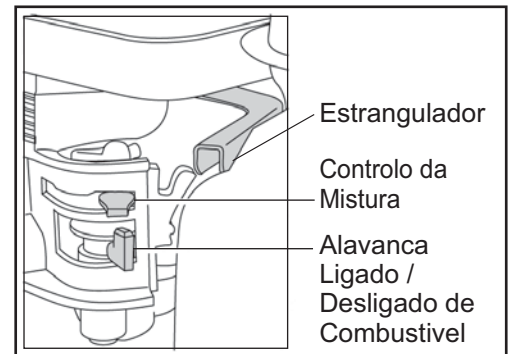

- **Transporte da serra de pavimentos para o local de trabalho**

Antes de transportar a serra de pavimentos, assegure-se que o disco está totalmente subido para dentro da protecção e que o motor está desligado. NUNCA transportar a serra de pavimentos com o disco descido ou com o motor ainda a trabalhar, mesmo que seja para a mover uma distância pequena.

Verificar se a válvula de saída da água está fechada e seguidamente atestar o respectivo depósito com água limpa. Para garantir um caudal uniforme, certifique-se sempre que o nível é mantido constante.

Se for usado um depósito de água externo, certificar-se que a válvula de saída da mesma está fechada antes de o ligar à serra. Uma vez ligado, utilizar a válvula para controlar o caudal de modo a manter um fornecimento constante de água ao disco.

- **Depois de se terem efectuado as verificações descritas no capítulo Verificações Preliminares, pode-se ligar o motor.**
O disco deverá estar a rodar em vazio. Verificar sempre no disco se não existem sinais de oscilação, vibração ou ruídos anormais. Se algum destes factores ocorrer, parar imediatamente a máquina e consultar o capítulo de diagnóstico de avarias.

- **Regular o acelerador para o máximo, utilizar a alavanca de controlo para baixar suavemente o disco na zona de corte e usar o marcador para obter a profundidade requerida de corte.**

Para se obter o corte, dever-se-á ajudar a serra com um movimento suave para a frente.

A velocidade de deslocação será determinada pelo estado da superfície que está a ser cortada.

NÃO ficar alinhado com o disco e com as partículas quentes que saltam durante a operação de corte.

NUNCA colocar o disco bruscamente na zona de corte.

Se a superfície a cortar for muito dura, a serra demorará mais tempo a efectuar o corte. Se este for feito em várias passagens, reduzir-se-á o excessivo desgaste do disco que em caso contrário ocorreria.

NÃO forçar a serra para a frente pois isso causará danos no disco.

NÃO tentar cortar sem ser em linha recta, por que provocará fissuras de cansaço ou a quebra do disco.

- Para parar a serra, seguir os procedimentos de Arranque / Paragem.

Manutenção

A Serra de Pavimentos Compact X da Altrad Belle foi concebida para proporcionar muitos anos de operação sem problemas. No entanto, é importante que a manutenção regular simples descrita nesta secção seja realizada. Recomenda-se que um agente autorizado da Altrad Belle execute todas as principais operações de manutenção e reparação. Utilize sempre peças de substituição genuínas da Altrad Belle; a utilização de peças não originais pode invalidar a garantia do equipamento. Antes da realização de qualquer serviço de manutenção na máquina, desligue o motor. Se trabalhar com uma máquina com motor a gasolina, retire o cachimbo da vela de ignição. Coloque sempre a serra de pavimentos ao nível do solo para garantir que quaisquer níveis de fluidos serão lidos correctamente. Utilize apenas óleos recomendados (consulte o quadro na página seguinte).

Período de Rodagem

Quando utilizar a Serra de Pavimentos pela primeira vez, o óleo do motor tem de ser mudado depois do período de rodagem inicial (consulte o manual do motor para informação suplementar). A tensão da correia deve ser verificada após 4 horas de utilização. Quando colocar uma nova correia, dever-se-á verificar a tensão da mesma após os primeiros 30 minutos de utilização.

Correia de Transmissão

Retire a protecção da correia e depois verifique a tensão da mesma imprimindo-lhe uma ligeira pressão com os dedos, de forma mais central possível entre a transmissão do motor e o veio da polia. A correia deverá deflectir 4 mm. Se necessitar de regular a tensão da correia, desaperte os parafusos de fixação do motor o suficiente para o conseguir deslocar. Ajuste a posição do motor rodando os parafusos de tensionamento na parte da frente da máquina. Uma vez afinado, volte a apertar os parafusos de fixação do motor e verifique a tensão da correia. De seguida, verifique o alinhamento da polia. Se este estiver incorrecto, desaperte os casquilhos de fecho cónicos e desloque a polia para ajustar. Assim que a polia estiver alinhada, volte a apertar os casquilhos de fecho cónicos. Por fim, recoloca a protecção da correia, certificando-se de que está instalada de forma correcta e segura.

Assistência e Manutenção

Manutenção de rotina		Depois das primeiras 4 horas	Primeiro mês / 20 horas	3 Meses / 50 Horas	6 Meses / 100 Horas
Óleo do Motor	Verificar o nível	✓			
	Mudar		✓		✓
Filtro de Ar	Examinar o estado		✓		✓
	Limpar / Substituir			✓	
Vela de ignição	Verificar / Limpar				✓
Correia da Transmissão	Tensionar	✓	✓	✓	

Quantidade e Tipo de Óleo / Combustível – Tipo de Vela de Ignição

	Tipo de Óleo	Quantidade (Litros)	Tipo de Combustível	Capacidade (Litros)	Tipo de Vela de Ignição	Abertura do Eléctrodo (mm)
Motor Honda GX390 a Gasolina	S.A.E. 10W 30	1.1	Gasolina sem Chumbo	6.4	BM6ES or BPR6ES	0.6 - 0.7

Remoção do Veio do Eixo

1. Retire a protecção da correia, as correias, o casquilho inferior de fecho cónico e a chaveta de transmissão.
2. Incline a máquina para trás para permitir o acesso aos rolamentos do veio do eixo.
3. Aqueça os parafusos de pressão nos rolamentos.
4. Retire os 2 parafusos de pressão no lado do disco e os 2 parafusos de pressão no rolamento de transmissão e retire o eixo.
5. Substitua o veio do eixo e alinhe a ranhura na extremidade do disco com os parafusos de pressão.
6. Volte a inserir os parafusos de pressão em ambas as extremidades e fixe utilizando loctite 638.

**CUIDADO**



Uma montagem incorrecta do disco pode causar lesões graves. Assegure-se que segue as instruções de montagem. No caso de qualquer dúvida, contactar o Representante da Altrad Belle.

**CUIDADO**

NÃO opere a serra do piso com a protecção da lâmina na posição levantada. Isso pode causar ferimentos graves.

1. Retirar o cachimbo da vela de ignição.
2. Subir a frente da serra até à sua altura máxima utilizando o pedal.
3. Desligar o tubo de alimentação de água da protecção da correia.
4. Desapertar o parafuso colocado na parte lateral da protecção da correia e depois levantá-la para cima ao mesmo tempo que a afasta da serra para a retirar.
5. Retirar a porca do veio (3) e a placa de sujeição (2) utilizando a chave fornecida.
6. Verificar se existem danos ou desgaste tanto na placa de aperto como nas placas posteriores. Se necessário, substituí-las.
7. Limpar a flange antes de encaixar o disco.
8. Certificar-se que a seta desenhada no disco aponta na mesma direcção da rotação da ferramenta.
9. Montar um disco original da Altrad Belle no veio certificando-se que este fica colocado no cubo do eixo e está alinhado com a flange.
10. Recolocar a placa de sujeição (2) no perno de encaixe (1) passando-o pelo disco e placa posterior.
11. Repor a porca do veio (3) e apertar firmemente.
12. Recolocar a protecção do disco.
13. Colocar o cachimbo na vela de ignição.
14. A máquina está pronta a ser usada.

NOTA: - Quando a lâmina é alterado, garantir o ponto pivot de guarda é suficientemente lubrificadas.

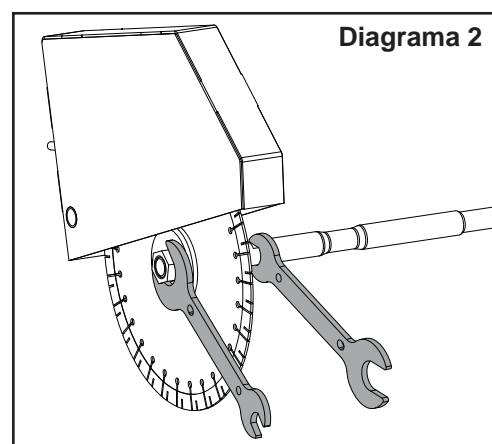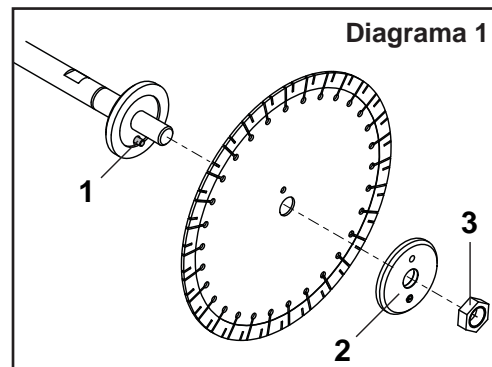

Avaria	Causa	Solução
O motor não pega	O combustível não chega ao motor.	Abriu a torneira de combustível. Encher o depósito de combustível.
	O motor está desligado	Ligar o interruptor do motor.
	Vela de ignição está suja.	Limpar, verificar e regular a abertura do eléctrodo.
	O motor está frio	Fechar a admissão de ar.
	O motor está afogado.	Honda, Abrir a admissão de ar, pôr a alavanca do acelerador no máximo e puxar o cabo do arranque até o motor começar a trabalhar
O disco não roda	Tensionamento incorrecto das correias	Tensionar de novo as correias.
	As correias estão partidas	Substituir as correias.
Demasiado ruído, vibração ou oscilação do disco.	Examinar o estado dos rolamentos do veio.	Substituir, se necessário.
	Verificar se o perno de encaixe do disco está danificado.	Substituir o perno de encaixe, se necessário.
	Verificar o aperto da porca do veio.	Apertar, se necessário.
	Verificar o estado da flange do disco.	Substituir, se necessário.
	Ver se o disco está danificado.	Substituir o disco.

A sua nova Serra de Pavimentos Compact X da Altrad Belle é garantida ao comprador original pelo período de um ano (12 meses) a contar da data da compra. A garantia da Altrad Belle cobre todos os defeitos de concepção, materiais e mão-de-obra.

A garantia Altrad Belle não cobre:

1. Prejuízos causados pelo abuso, má utilização, quedas ou actos similares resultantes do incumprimento das instruções de manutenção, operação e montagem.
2. Alterações, incorporações ou reparações realizadas por pessoal não qualificado pela Altrad Belle.
3. Custos de embalagem e transporte de ou para a Altrad Belle ou seus Distribuidores autorizados para reparação ou orçamento de qualquer máquina em garantia.
4. Os custos de material e/ou mão-de-obra para renovar, reparar ou substituir componentes devido a desgaste normal.

Os seguintes componentes não são abrangidos pela garantia:

- Correia(s) de transmissão
- Filtro de ar do motor
- Vela de ignição do motor

A "Altrad Belle" e/ou os seus agentes autorizados, directores, empregados ou seguradores não serão considerados responsáveis por danos, perdas ou despesas, consequentes ou outros, relativos ou devido a incapacidade de usar a máquina para qualquer finalidade.

Reclamações de Garantia.

Todas as reclamações de garantia deverão ser primeiramente dirigidas ao Altrad Belle, por telefone, fax, E-mail ou por escrito.

Reclamações de Garantia.

Tel : +44 (0)1298 84606,

Fax : +44 (0)1298 84073,

Email : warranty.dept@altrad-belle.com

Para reclamações de garantia:

Altrad Belle Departamento de Garantias,
Sheen, Nr. Buxton
Derbyshire
SK17 0EU
Inglaterra

Registo de Garantia:

Seguindo o compromisso que assumiu para ser mais ecológica e respeitadora do ambiente, a ALTRAD Belle acaba de lançar o registo online da Garantia. Para aceder à página de registo do website, utilize o seguinte endereço:-

http://www.bellegroup.com/index.php?p=warranty_registration

Em alternativa, também pode digitalizar o Código QR (código de resposta rápida) com o seu smartphone para aceder à página de registo.



Peças de Reposição

Ao fazer a manutenção deste produto, apenas peças de reposição originais e genuínas do fabricante podem ser usadas.

O usuário perderá quaisquer reclamações possíveis se as peças de reposição usadas forem outras que não as peças de reposição originais do fabricante.

Um PDF com as listagens de peças para este produto pode ser encontrado na seção 'produto' do nosso site www.Altrad-Belle.com Informações sobre a compra de peças de reposição de seu distribuidor local podem ser encontradas na seção 'entre em contato conosco'

Настоящее руководство поможет вам безопасно эксплуатировать и обслуживать нарезчик швов Compact X. Это руководство предназначено для дилеров и операторов нарезчика швов Compact X.

Предисловие

В разделе **Описание устройства** можно ознакомиться со схемой и органами управления устройства.

В разделе **Окружающая среда** даны указания по экологически безопасной утилизации списанного устройства.

В разделах **Общая техника безопасности** и **Охрана труда** объясняется, как обеспечить безопасность для себя и окружающих при эксплуатации устройства.

Раздел **Инструкция по эксплуатации** поможет вам в наладке и эксплуатации устройства.

Раздел **Руководство по устранению неисправностей** поможет вам в случае проблемы с устройством.

Раздел **Техническое обслуживание** поможет вам выполнить общее обслуживание устройства.

В разделе **Гарантия** описаны гарантийные условия и порядок предъявления рекламаций.

Указания в отношении условных обозначений.

Текст, требующий особого внимания, в настоящем руководстве обозначается следующим образом:

ВНИМАНИЕ Использование изделия сопряжено с риском. Несоблюдение инструкций может привести к повреждению устройства или травмам пользователя.

ОСТОРОЖНО Жизнь оператора под угрозой.

RUS ОСТОРОЖНО

ОСТОРОЖНО Перед эксплуатацией или обслуживанием этого устройства **СЛЕДУЕТ ОЗНАКОМИТЬСЯ** с настоящим руководством.


СЛЕДУЕТ ЗНАТЬ порядок безопасного управления устройством и его безопасного обслуживания. (Примечание. Перед запуском устройства следует узнать, как оно выключается, на случай возникновения трудностей.)

СЛЕДУЕТ ВСЕГДА носить или использовать соответствующие средства индивидуальной защиты. **ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ** о безопасной эксплуатации или обслуживанию этого устройства **ОБРАЩАЙТЕСЬ К СВОЕМУ НАЧАЛЬНИКУ ИЛИ В КОМПАНИЮ:**

ALTRAD BELLE (Великобритания): +44 (0) 1298 84606




RUS Оглавление

Как пользоваться этим руководством	26
ОСТОРОЖНО!	26
Описание устройства	27
Технические характеристики	27
Общая техника безопасности	28
Охрана труда	28
Знаки	29 - 30
Окружающая среда	31
Предпусковые проверки	31
Порядок пуска и останова	31
Инструкция по эксплуатации (Великобритания)	32
Техническое обслуживание и ремонт (Великобритания)	33
Техническое обслуживание и ремонт	34
Монтаж диска	34
Руководство по устранению неисправностей	35
Запасные части	35
Гарантия	9

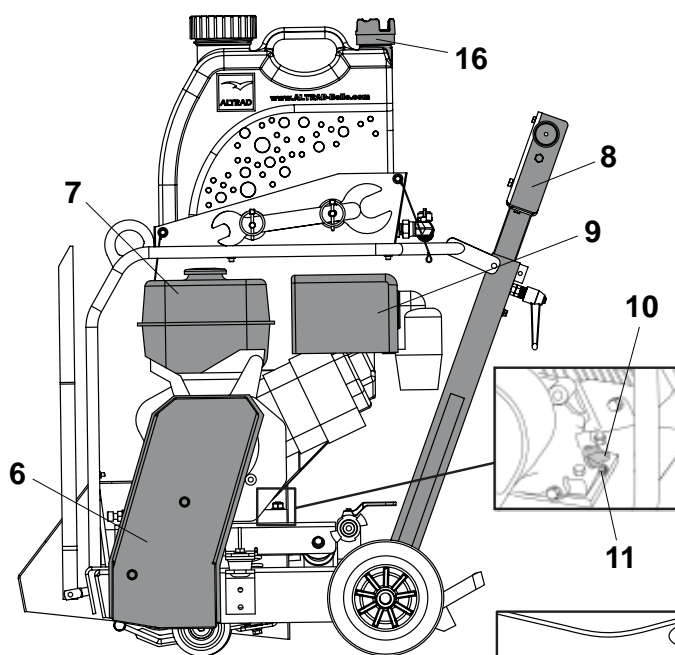

1. Рычаг дроссельной заслонки.
2. Рычаг воздушной заслонки.
3. Рычаг включения/выключения подачи топлива.
4. Корпус воздушного фильтра.
5. Выключатель двигателя.
6. Кожух ремня.
7. Топливный бак.
8. Ручка управления.

9. Выхлопная система.
10. Горловина для заливки масла / масляный щуп
11. Маслосливная пробка.
12. Ножная педаль.
13. Кожух диска.
14. Водяной бак.
15. Направляющая указателя.
16. Глубина воды колеи.

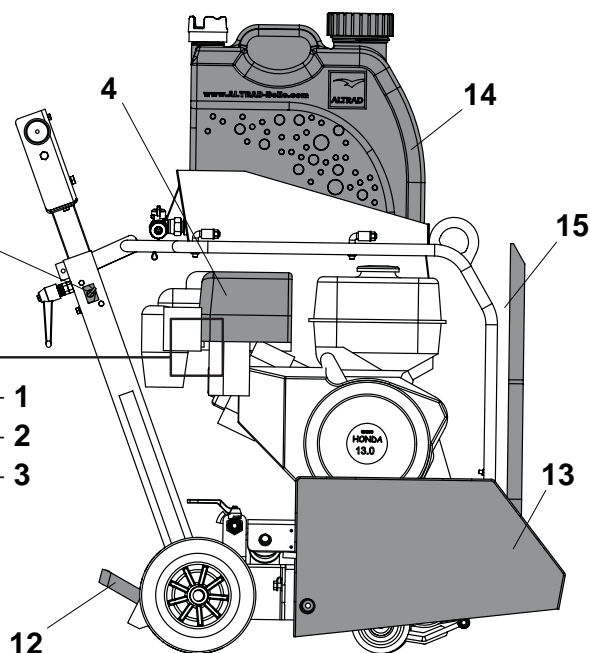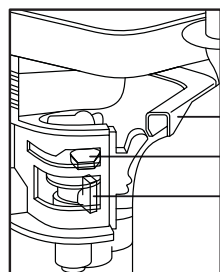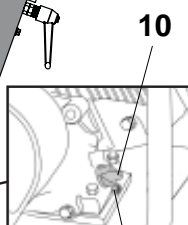

Технические характеристики

Модель	Compact X
Ширина устройства (мм)	515
Высота устройства (мм)	1019
Длина устройства (мм)	771
Модель двигателя	Honda GX 390
Тип двигателя	Бензиновый
Мощность двигателя (л. с.)	13
Вес устройства (кг)	99
Частота вращения диска (об/мин)	3600
Глубина реза, не более (мм)	120
Диаметр диска (мм)	350
Емкость водяного бака (л)	25
Объемная вибрация (м/с ²)	3,5
Уровень шума (дБА)	110
Разрезаемый материал:	Бетон, Асфальт

Чтобы защитить себя и окружающих, внимательно ознакомьтесь со следующей информацией по технике безопасности. Оператор обязан досконально знать порядок безопасной эксплуатации этого оборудования. Если вы не уверены в своих знаниях по безопасной и правильной эксплуатации нарезчика швов Comract X, обратитесь к своему начальнику или в компанию Altrad Belle.



ОСТОРОЖНО

Неправильное обслуживание сопряжено с риском. Перед выполнением технического обслуживания или ремонта следует ознакомиться с настоящим разделом.

- **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** поднимать это устройство в одиночку. **СЛЕДУЕТ** взять себе помощника или воспользоваться соответствующим подъемным оборудованием.
- **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** оставлять работающий двигатель без присмотра.
- **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** снимать или вскрывать установленные кожухи, так как они предназначены для защиты оператора. Следует всегда проверять состояние и надежность кожухов. Если они повреждены или отсутствуют, **ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ НАРЕЗЧИК ШВОВ**, пока кожухи не будут заменены или отремонтированы.
- **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** использовать нарезчик швов Comract X, если вы больны, устали или находитесь под воздействием алкоголя или наркотиков.
- **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** оставлять без присмотра нарезчик с работающим двигателем.
- **ОБЯЗАТЕЛЬНО** огородить рабочий участок и не допускать на него посторонних, чтобы они оставались на безопасном расстоянии.
- **НЕ** приближать части тела к диску или другим подвижным деталям устройства.
- **ОБЯЗАТЕЛЬНО** использовать средства индивидуальной защиты (СИЗ) при эксплуатации этого оборудования. (См. раздел «Охрана труда»).
- Перед запуском устройства следует **ОБЯЗАТЕЛЬНО** узнать, как оно выключается, на случай возникновения трудностей.
- **СЛЕДУЕТ** выключить двигатель перед его транспортировкой, перемещением или обслуживанием.
- **СЛЕДУЕТ** дать двигателю остыть, прежде чем прикасаться к нему, потому что он сильно нагревается в процессе эксплуатации.
- **ОБЯЗАТЕЛЬНО** осмотреть диск, фланцы и валы для выявления признаков повреждений перед установкой нового диска.
- Использовать только диски, рассчитанные на скорость вращения, превышающую рабочую скорость вращения вала диска.
- **СЛЕДУЕТ ПОМНИТЬ** о возможных опасностях во время эксплуатации. Например, подземные кабели и газовые трубы.

Безопасность при использовании топлива.

- **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** курить и пользоваться открытым огнем на участке во время заливки топлива.
- **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** эксплуатировать бензиновые двигатели в закрытом пространстве без надлежащей вентиляции.
- **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** эксплуатировать резчик на участках с горючими веществами. Искры, возникающие при резке, могут привести к пожару или взрыву.
- **СЛЕДУЕТ** выключить двигатель и дать ему остыть перед заправкой.
- Пролитое топливо следует немедленно засыпать песком. Если топливо попало на одежду, следует сменить ее.
- Топливо должно храниться в одобренном, специальном контейнере вдали от источников тепла и возгорания.



ОСТОРОЖНО

Топливо огнеопасно. Оно может привести к травмам или повреждению имущества. Перед заливкой топлива в топливный бак следует остановить двигатель и потушить все источники открытого огня. Пролитое топливо следует обязательно убрать.

Вибрация

Часть вибрации, возникающей во время работы нарезчика швов, передается через ручку на руки оператора. Нарезчик швов производства компании Altrad Belle имеет особое исполнение, снижающее уровни вибрации рук. Уровни вибрации и время эксплуатации (рекомендуемое максимальное время ежедневного воздействия) указаны в технических условиях и характеристиках. **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** превышать максимальное время эксплуатации.

Средства индивидуальной защиты (СИЗ)

Следует носить подходящие СИЗ во время эксплуатации этого оборудования, то есть защитные очки, перчатки, средства защиты органов слуха, респиратор, защитную обувь с металлическим носком. Спецодежда должна соответствовать выполняемой работе. Длинные волосы следует собрать сзади в хвост, снять все ювелирные изделия, которые могут зацепить подвижные детали оборудования.

Пыль

При резке может образовываться пыль, что небезопасно для здоровья оператора. Следует работать в маске, рассчитанной на тип пыли, образуемой при резке.

Топливо

Не глотать топливо и не вдыхать его пары, избегать попадания на кожу. При попадании на кожу немедленно смыть. При попадании в глаза обильно промыть глаза водой и как можно скорее обратиться за медицинской помощью.


Выхлопные газы

Запрещается эксплуатировать нарезчик швов Comract X в помещении или ограниченном пространстве. Обеспечить надлежащую вентиляцию на рабочем участке.



ОСТОРОЖНО

Вырабатываемые этим оборудованием выхлопные газы очень токсичны и могут убить!

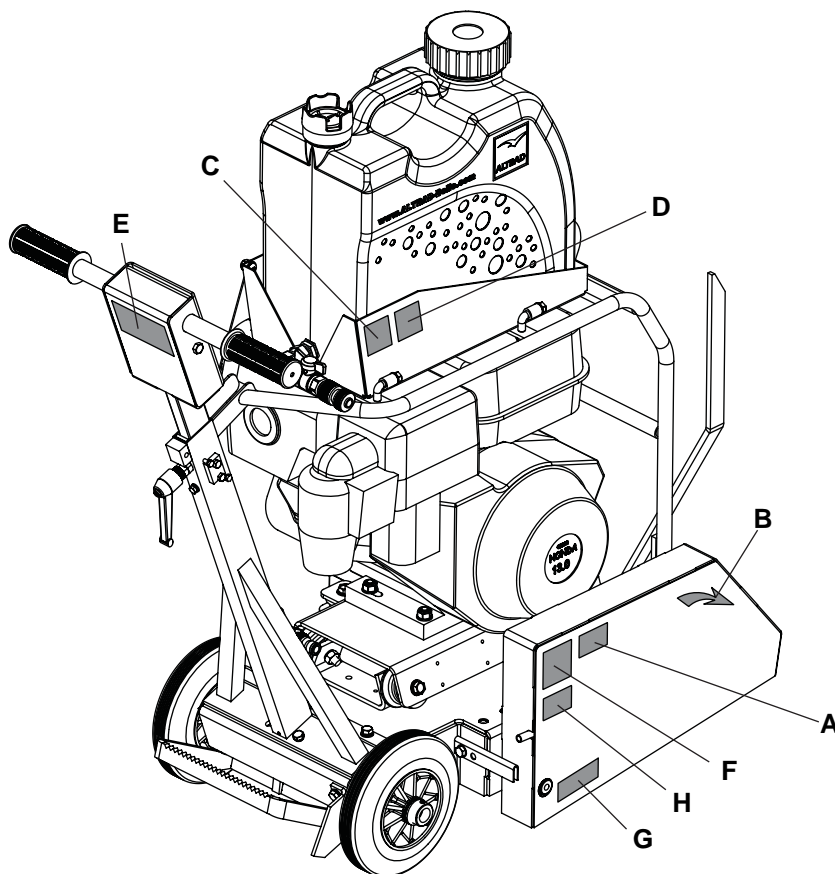

- A. Знак с указанием частоты вращения диска
- B. Знак с указанием направления вращения диска
- C. Предупредительный знак
- D. Знак с указанием уровня шума
- E. Знак о низком уровне вибрации рук
- F. Знак безопасности
- G. Знак об опасной зоне
- H. Знак безопасность ножей

A - Знак с указанием частоты вращения диска (19.0.366)

Частота вращения диска, не более 3600 об/мин.

B - Знак с указанием направления вращения диска (154.0.047)

Диск вращается по часовой стрелке.

C - Предупредительный знак (19.0.375)

ПРИ РЕЗАНИИ БЕЗ СОЖ ПЫЛЬ:

1. Засоряет фильтр и выводит из строя двигатель.
2. Загрязняет атмосферу.

ПОЭТОМУ СЛЕДУЕТ:

1. Осаждать пыль водой.
2. Следить за уровнем в водяном бачке и проверить исправность системы распыления.


D - Знак с указанием уровня шума (800-99972)

Уровень шума во время работы устройства составляет

E - Знак о низком уровне вибрации рук (800-99874)

Устройство имеет запатентованное в Великобритании исполнение, снижающее уровни вибрации рук, что позволяет увеличить продолжительность эксплуатации.


F - Знак безопасности (19.0.373)

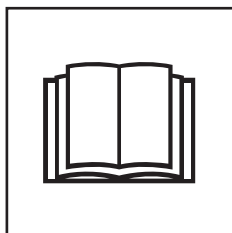

Прочтите
руководство для
оператора



Работать в
защитной обуви

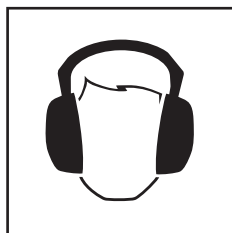

Работать в
защитных
наушниках



Работать в
защитных очках

G - Знак об опасной зоне (800-99809)



ОСТОРОЖНО!



Осторожно!
Подвижные
части

H - Знак безопасность ножей (800/99395)

Инструкции по безопасному использованию лезвия.

Безопасная утилизация



Указания по защите окружающей среды. Устройство содержит ценные материалы. Списанное устройство вместе со вспомогательным оборудованием сдается на соответствующее перерабатывающее предприятие.

Компонент	Материал
Ручка	Сталь
Рукоятки	Резина
Основная рама	Сталь
Бензиновый двигатель	Алюминий
Различные детали	Сталь, алюминий и резина

Предпусковые проверки

Предпусковая проверка

Перед началом работы и после каждых четырех часов эксплуатации следует выполнить предпусковую проверку. Подробные указания изложены в разделе о техническом обслуживании. При выявлении неисправности следует прекратить эксплуатацию нарезчика швов до устранения неисправности.

1. Тщательно осмотреть нарезчик швов для выявления признаков повреждений. Убедиться, что компоненты на своих местах и закреплены. Особое внимание следует обратить на защитный кожух диска.
2. Проверить трубки, шланги, заливочные отверстия, пробки сливных отверстий и другие части для выявления признаков утечек жидкостей. Перед эксплуатацией следует устранить утечки.
3. Проверить уровень масла в двигателе и долить при необходимости.
4. Проверить уровень топлива в двигателе и долить при необходимости.
5. Осмотреть для выявления утечки топлива или масла.

Порядок пуска и останова




ВНИМАНИЕ

Неправильное обслуживание сопряжено с риском. Перед выполнением технического обслуживания или ремонта следует ознакомиться с настоящим разделом.

Бензиновый двигатель Honda GX390

1. Убедиться, что диск полностью поднялся в кожух при нажатии на ножную педаль.
2. Открыть топливный кран, передвинув рычаг включения/выключения подачи топлива в крайнее левое положение.
3. В случае холодного пуска передвинуть рычаг воздушной заслонки в крайнее левое положение. В случае горячего пуска подсос обычно не требуется. Однако если двигатель остыл, может понадобиться частичный подсос.
4. Повернуть выключатель двигателя по часовой стрелке в положение «I».
5. Перевести рычаг дроссельной заслонки до упора вправо, чтобы установить дроссельную заслонку в нейтральное положение.
6. Крепко держа ручку управления одной рукой, взяться за пусковую рукоятку другой рукой. Потянуть за пусковую рукоятку, пока не почувствуется сопротивление, и дать рукоятке вернуться на место.
7. Резко дернуть за пусковую рукоятку, стараясь не вытянуть шнур на всю длину.
8. Повторять процедуру до запуска двигателя.
9. После запуска двигателя постепенно перевести рычаг воздушной заслонки в крайнее правое положение.
10. Если двигатель не запускается после нескольких попыток, следует обратиться к руководству по устранению неисправностей.
11. Для останова двигателя следует полностью поднять диск в кожух и перевести дроссельную заслонку в нейтральное положение. Дать двигателю поработать вхолостую не менее двух минут.
12. Повернуть выключатель двигателя против часовой стрелки в положение «0».
13. Перекрыть подачу топлива.

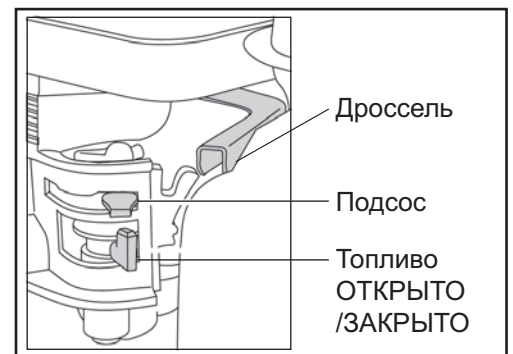

- **Доставить нарезчик швов на место эксплуатации.**

Перед транспортировкой нарезчика швов в другое место следует полностью поднять диск в кожух и выключить двигатель. **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** транспортировать нарезчик швов с опущенным диском или работающим двигателем, даже если нужно перевезти нарезчик на короткое расстояние.

Убедиться, что водовыпускной клапан закрыт, затем заполнить водяной бачок чистой водой. Чтобы поток воды был постоянным, следует поддерживать постоянный уровень воды в водяном бачке.

При использовании заправщика следует закрыть водовыпускной клапан перед подключением заправщика к нарезчику. После подключения следует отрегулировать расход клапаном для создания постоянной подачи воды на диск.

- **После выполнения указанных выше предпусковых проверок можно запускать двигатель.**

Диск должен вращаться на холостых оборотах. **ОБЯЗАТЕЛЬНО** проверить диск для выявления признаков биения, вибрации или необычного шума. При выявлении указанных признаков следует немедленно остановить устройство и следовать руководству по устранению неисправностей.

- **Установить дроссельную заслонку на максимум, с помощью рычага управления плавно опустить диск и выполнить разрез, контролируя глубину разреза с помощью указателя глубины.**

Затем следует плавно двигать устройство вперед для нарезки шва.

Скорость нарезки зависит от состояния разрезаемой поверхности.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ стоять на одной линии с диском и потоком горячих частиц во время нарезки.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ резко погружать диск в поверхность.

В очень твердой поверхности нарезка шва занимает больше времени. Следует стараться нарезать шов за несколько проходов во избежание чрезмерного износа диска.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ сильно толкать нарезчик вперед, так как это может привести к повреждению диска.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ пытаться нарезать кривые швы, так как это может привести к образованию трещин на диске или его разрушению.

- Остановка нарезчика швов выполняется согласно порядку пуска/останова.

Техническое обслуживание

Нарезчик швов Compact X производства компании Altrad Belle предназначен для многолетней бесперебойной работы. Однако он требует несложного регулярного обслуживания, описанного в этом разделе. Рекомендуется, чтобы основное обслуживание и ремонт выполнял одобренный дилер компании Altrad Belle. Следует использовать только оригинальные запасные части Altrad Belle; использование поддельных частей может привести к аннулированию вашей гарантии. Перед выполнением обслуживания устройства следует выключить двигатель. Бензиновый двигатель: отсоединить провод высокого напряжения от свечи зажигания. Для получения правильных показаний уровней жидкостей нарезчик швов должен находиться на ровной поверхности. Следует использовать только рекомендуемые масла (см. таблицу на следующей странице).

Время приработки

При первом использовании нарезчика швов следует заменить моторное масло после приработки (подробнее в руководстве к двигателю). Через 4 часа эксплуатации следует проверить натяжение ремня. После установки нового ремня следует проверить его натяжение через 30 минут использования.

Приводной ремень

Снять кожух ремня и проверить натяжение ремня, слегка нажав на него пальцем посередине между приводом и шкивом. Ремень должен прогибаться на 4 мм. Если необходимо отрегулировать ремень, следует ослабить крепежные болты, чтобы можно было сместить двигатель. Отрегулировать положение двигателя, отрегулировав болт натяжения в передней части устройства. Установив двигатель в требуемое положение, следует затянуть крепежные болты и снова проверить натяжение ремня. После достижения правильного натяжения ремня следует проверить центровку шкива. Если центровка неправильная, ослабить конусные втулки и отцентрировать шкив. Достигнув правильной центровки, затянуть конусные втулки. В конце правильно установить на место и надежно закрепить кожух ремня.

Текущее обслуживание		После первых четырех часов эксплуатации	Первый месяц / 20 ч	3 месяца / 50 ч	6 месяцев / 100 ч
Моторное масло	Проверить уровень	✓			
	Заменить		✓		✓
Воздушный фильтр	Проверить состояние		✓		✓
	Очистить / заменить			✓	
Свеча зажигания	Проверить / очистить				✓
Приводной ремень	Натяжение	✓	✓	✓	

Тип и количество масла / топлива. Тип свечи зажигания

	Тип масла	Количество (л)	Тип топлива	Емкость (л)	Тип свечи зажигания	Зазор между электродами
Honda GX390	S.A.E. 10W 30	1.1	Неэтилированное	6.4	BM6ES или BPR6ES	0.6mm - 0.7mm

Демонтаж вала

1. Снять кожух ремня, ремни, нижнюю конусную втулку и шпонку.
2. Наклонить устройство назад, чтобы получить доступ к подшипникам вала.
3. Нагреть установочные винты на подшипниках.
4. Вывинтить два установочных винта на стороне диска и еще два на подшипнике привода, затем снять вал.
5. Очистить и установить на место вал, чтобы паз на конце диска совпал с установочными винтами.
6. Ввинтить и зафиксировать установочные винты фиксатором резьбы Loctite 638



ВНИМАНИЕ

Неправильно установленный диск может привести к серьезным травмам. При монтаже диска необходимо следовать инструкции. При возникновении сомнений следует обратиться к своему начальнику или в компанию Altrad Belle.





ВНИМАНИЕ

НЕ используйте напольную пилу с защитой лезвия в поднятом положении. Это может привести к серьезным травмам.

1. Отсоединить провод высокого напряжения от свечи зажигания.
2. Поднять переднюю часть устройства максимально высоко с помощью ножной педали.
3. Отсоединить трубку подачи воды от кожуха диска.
4. Снять кожух диска, ослабив болт с боковой стороны и вынув кожух через верх.
5. Отвинтить гайку вала (3) и прижимную шайбу диска (2) с помощью гаечного ключа, входящего в комплект поставки.
6. Проверить прижимную шайбу и опорные диски для выявления повреждений и износа. Заменить при необходимости и установить диск согласно нормам по технике безопасности **ANSI B7.1 (США), SCA (Канада) и HMSO № 4 (Великобритания)**.
7. Очистить фланец перед установкой диска.
8. Убедиться, что стрелка на диске направлена в сторону вращения устройства.
9. Установить оригинальный диск Altrad Belle на вал, чтобы диск сел на выступ вала вплотную к поверхности фланца.
10. Установить на место прижимную шайбу (2) и вставить соединительный штифт через диск в задний фланец.
11. Навинтить и надежно затянуть гайку вала (3).
12. Установить на место кожух диска.
13. Подсоединить провод высокого напряжения к свече зажигания.
14. Устройство готово к эксплуатации.

Примечание: - Если лезвия изменяется, убедитесь, разыгрывающий поворота достаточно смазаны.

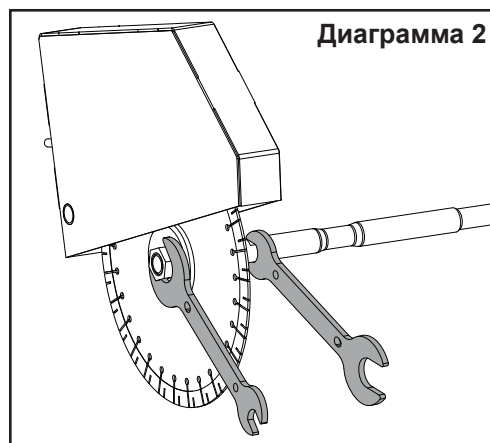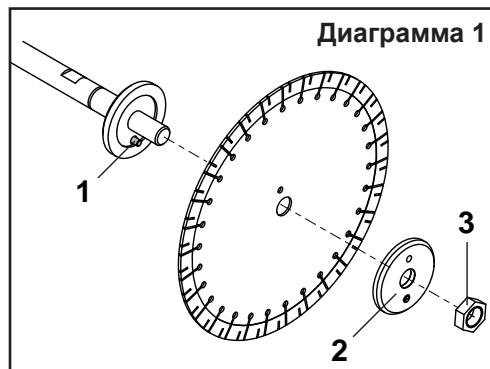

Проблема	Причина	Решение
Не запускается двигатель	В двигатель не поступает топливо.	Открыть топливный кран. Заполнить топливный бак.
	Выключился двигатель.	Включить двигатель.
	Засорена свеча зажигания.	Очистить, проверить и отрегулировать зазор свечи.
	Не прогрет двигатель.	Закрыть воздушную заслонку.
	Двигатель залит	Honda: Открыть воздушную заслонку, полностью открыть дроссельную заслонку, дергать за пусковую рукоятку до запуска двигателя.
Не вращается диск	Неправильно натянуты ремни.	Отрегулировать натяжение ремней.
	Обрыв ремней.	Заменить ремни.
Чрезмерный шум, вибрация или биение диска	Проверить состояние подшипников вала.	Заменить при необходимости.
	Проверить соединительный штифт для выявления повреждений.	Заменить соединительный штифт.
	Проверить затяжку гайки вала.	Затянуть при необходимости.
	Проверить состояние фланца диска.	Заменить при необходимости.
	Осмотреть диск для выявления признаков повреждений.	Заменить диск.

Исходному покупателю нового нарезчика швов Altrad Belle Compact X дается гарантия на один год (12 месяцев) со дня исходной покупки. Altrad Belle гарантирует отсутствие дефектов конструкции, материалов и изготовления.

Гарантия компании Altrad Belle не распространяется на следующее:

1. Повреждения, вызванные неправильной эксплуатацией и падением, или подобные повреждения в результате несоблюдения инструкции по сборке, эксплуатации или технического обслуживания.
2. Модификации, дополнения или ремонтные работы, выполненные не сотрудниками и не официальными представителями компании ALTRAD Belle.
3. Стоимость транспортировки или перевозки из компании Altrad Belle или ее официального представительства на ремонт устройства или оценку по гарантийной рекламации.
4. Расходы на материалы и/или заработную плату для восстановления, ремонта или замены деталей, подвергшихся естественному износу.

Гарантия не распространяется на следующее:

- Приводные ремни
- Воздушный фильтр двигателя
- Свеча зажигания двигателя

Ни сама Белле Групп, ни ее официальные представители, руководители, работники или страховщики не несут ответственности за повреждения, возникшие как следствие или иные повреждения, потери или расходы, возникшие в результате или в связи с невозможностью использовать машину для каких-либо целей.

Гарантийные претензии

Все гарантийные претензии должны быть прежде всего направлены непосредственно в Белле Групп по телефону, по факсу, по э-почте или в письменном виде.

Для гарантийных претензий:

Тел.: +44 (0)1298 84606

Факс: +44 (0)1298 84073

Э-почта: warranty.dept@altrad-belle.com

В письменном виде:

Altrad Belle Warranty Department
Sheen, Nr. Buxton
Derbyshire
SK17 0EU
England

Регистрация гарантии:

Для улучшения экологических показателей ALTRAD Belle мы ввели онлайн-регистрацию гарантии. Страница регистрации доступна на нашем сайте по адресу:

http://www.bellegroup.com/index.php?p=warranty_registration

Вы также можете открыть страницу регистрации, просканировав QR-код смартфоном.



Запасные Части

При обслуживании этого продукта могут использоваться только оригинальные запчасти производителя.

Пользователь потеряет любые возможные претензии, если используемые запасные части не являются оригинальными запасными частями производителя.

Список запчастей для этого продукта в формате PDF можно найти в разделе «продукт» нашего веб-сайта **Altrad-Belle.com**. Информацию о поиске запасных частей у местного дилера можно найти в разделе «Свяжитесь с нами».



Как да се ползва това ръководство

Това ръководство е съставено за да ви помогне за безопасното опериране с машината за рязане на настилки „Компакт X“ и за нейното техническо поддържане. Това ръководство е насочено за търговци и оператори на машината.

Предговор

Разделът „**Описание на машината**“ ви помага да се запознаете с устройството и контролните механизми.

Разделът „**Среда**“ ви дава указания как да се справите с рециклирането на апаратурата по безопасен за околната среда начин.

Разделите „**Обща безопасност**“ и „**Здраве и безопасност**“ обясняват как да се ползва машината подsigурявайки вашата и обществената безопасност.

Разделът „**Наръчник за опериране**“ ви помага за правилното привеждане на машината в действие и оперирането с нея.

Разделът „**Отстраняване на проблеми**“ е предназначен да ви ръководи когато имате проблем с вашата машина.

Разделът „**Обслужване и поддръжка**“ е предназначен да ви помогне с общата поддръжка и обслужването на машината ви.

Разделът „**Гаранция**“ описва подробно естеството на гаранционното обслужване и реда на действие при заявяване на рекламации.

Напътствия по отношение на обозначенията.

Текстът в това ръководство, към който е необходимо да се обърне особено внимание е показан по следния начин:



ВНИМАНИЕ

Продуктът може да е изложен на риск. Машината може да бъде повредена, а вие да бъдете наранен, ако реда на действие не се изпълнява по правилния начин.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Животът на оператора може да е изложен на риск.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

*Преди опериране с машината или извършване на техническо обслужване **ВИЕ ТРЯБВА ДА ПРОЧЕТЕТЕ** и **ИЗУЧИТЕ** това ръководство.*

ЗНАЙТЕ как безопасно да ползвате контролните уреди на инструмента и какво трябва да извършите за безопасно обслужване. (NB убедете се, че знаете как да изключите машината преди да я включвате, в случай на трудности.)


ВИНАГИ носете или ползвайте подходящи оборудване за безопасна работа, необходимо за вашата лична защита. Ако имате **КАКВИТО И ДА Е ВЪПРОСИ** относно безопасната употреба или поддръжка на този инструмент, **ОБЪРНЕТЕ СЕ КЪМ ВАШИЯ РЪКОВОДИТЕЛ** ИЛИ СЕ СВЪРЖЕТЕ С: ALTRAD BELLE (Обединеното Кралство): +44 (0) 1298 84606



Съдържание



Как да се ползва това ръководство	36
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ	36
Описание на машината	37
Технически данни	37
Обща безопасност	38
Безопасни и здравословни условия на	38
Преводни рисунки	39 - 40
Околна среда	41
Проверки преди пуск	41
Ред на действия при включване и изключване	41
Указания за опериране	42
Обслужване и поддръжка	43
Поставяне на резеца	44
Отстраняване на проблеми	44
Гаранция	45
Резервни части	45
Декларация за съответствие на ЕО/ЕС	5

Altrad Belle си запазва правото да променя спецификацията на машината без предварително уведомление или задължение за такова.

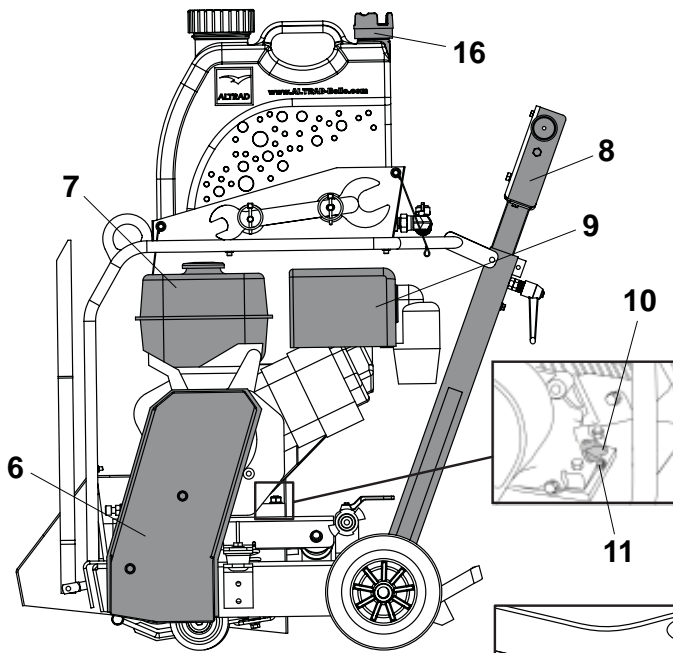

1. Ръкохватка за управление на двигателя.
2. Палец за смукача.
3. Ръчка за подаване на гориво включено / изключено.
4. Гнездо на въздушния филтър.
5. Превключвател за включване / изключване на машината.
6. Кожух на предавателния ремък.
7. Резервоар за горивото.
8. Ръкохватка за управление.

9. Ауспух.
10. Пълнител на моторно масло / измервател за нивото на маслото.
11. Кран за източване на моторното масло.
12. Крачен педал.
13. Предпазител за резеца.
14. Воден резервоар.
15. Водач ориентир.
16. Дълбочина на водата габарит.

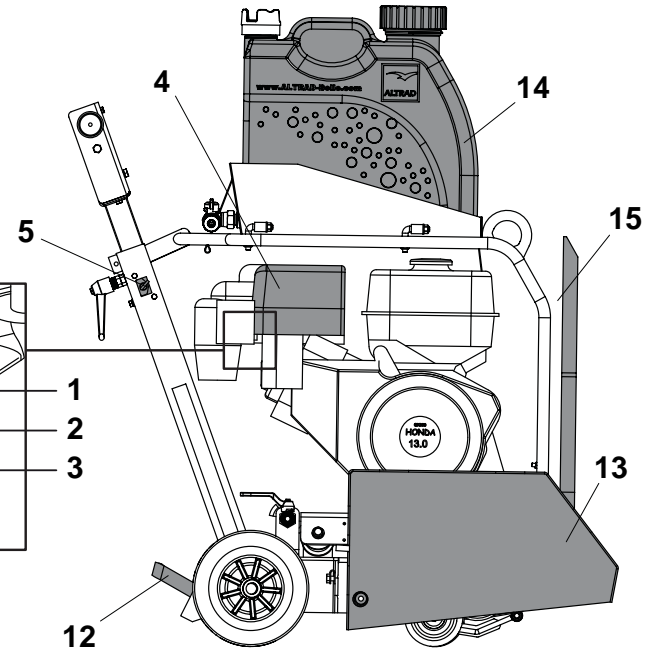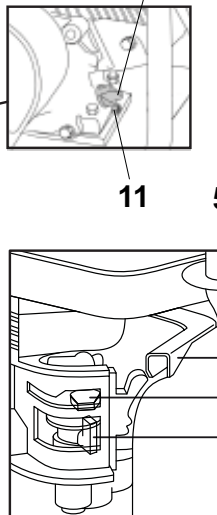

Технически данни

Модел	Compact X
Широчина на машината (мм)	515
Височина на машината (мм)	1019
Дължина на машината (мм)	771
Модел на двигателя	Хонда GX 390
Тип на двигателя	петрол
Мощност на двигателя (кон. с.)	13
Тегло на машината (кг)	99
Скорост на резеца (обороти за мин.)	3600
Максимална дълбочина на рязане (мм)	120
Диаметър на резеца (мм)	350
Капацитет на водния резервоар (литри)	25
3 Осна вибрация (м/сек ²)	3.5
Ниво на шума (децибели)	110
Подходящи материали за рязане:-	Бетон, асфалт

За ваша собствена безопасност и за безопасността на тези около вас, моля прочетете и вникнете до пълно разбиране в следната информация по безопасността на труда. Отговорност на оператора е да осигури пълно си разбиране как се оперира безопасно с това оборудване. Ако сте несигурни относно безопасната и правилна употреба на машината за рязане на настилки Компакт X, обърнете се за съвет към нашия ръководител или се свържете с Altrad Belle.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

Неправилно извършваната техническа поддръжка може да се окаже опасна. Прочетете и Разберете този раздел преди да извършвате техническо обслужване или ремонт.

- **НЕ** вдигайте машината с една ръка, **ПОТЪРСЕТЕ ПОМОЩ** или ползвайте подходящо подемно оборудване.
- **НЕ** оставяйте двигателя работещ и без надзор.
- **НЕ** махайте или нерегламентирано поправяйте никакви монтирани по машината предпазители, те са там за вашата собствена безопасност. Винаги проверявайте състоянието и надежността на предпазителите и ако са повредени или липсващи, **НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ МАШИНАТА ЗА РЯЗАНЕ НА НАСТИЛКИ ДОКАТО** предпазителя не бъде заменен или ремонтиран.
- **НЕ** оперирайте с машината за рязане на настилки Компакт X когато сте болен, чувствате се уморен или сте под влияние на алкохол, наркотици или лекарства.
- **НЕ** оставяйте машината без надзор с работещ мотор.
- **ОГРАЖДАЙТЕ** работното място и дръжте външни лица на безопасно разстояние.
- **ПАЗЕТЕ** всички части от тялото си далеч от резеца и всички останали движещи се части.
- **НОСЕТЕ** Лично Предпазно Оборудване (ЛПО) когато оперирате с тази машина. (Вижте „Здраве и Безопасност“).
- **УБЕЖДАВАЙТЕ СЕ** как безопасно се изключва тази машина преди да я **ВКЛЮЧИТЕ**, ако се натъкнете на трудности.
- **ИЗКЛЮЧВАЙТЕ** двигателя на машината преди пренасяне, преместване на различно място в работната площадка или за техническо обслужване.
- **ПОЗВОЛЯВАЙТЕ** на двигателя да се охлади, защото по време на работа става доста горещ. **ПРЕГЛЕЖДАЙТЕ** резеца, фланците и ръкохватките за повреди преди да поставите нов резец.
- **ПОЛЗВАЙТЕ** само резци, белязани за по-висока скорост на действие от скоростта на режещия механизъм.

Безопасност относно горивото

- **НЕ** пушете и не позволявайте наличието на открити пламъци в района когато презареждате.
- **НЕ** оперирайте с петролни двигатели в затворени пространства без достатъчна вентилация.
- **НЕ** оперирайте с резачката в райони, които могат да съдържат запалим материал. Искрите от процеса на рязане могат да причинят огън или взрив.
- **ИЗКЛЮЧВАЙТЕ** двигателя и му позволете да се охлади преди презареждане.
- Пролятото гориво трябва незабавно да бъде обезопасено посредством пясък. Ако има излято гориво по дрехите ви, сменете ги.
- Съхранявайте горивото в безопасен, специално направен за това контейнер, поставен далеч от нагряване или източници на запалване.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

Горивото е запалимо. Може да причини наранявания и материални щети. Изключвайте двигателя, загасете всички отворени огнища и не пушете по време за зареждане на машината с гориво. Винаги забърсвайте всяка пролята капка гориво.

Безопасни и здравословни условия на труд**Вибриране**

Част от вибрациите от резачката на настилки се предава чрез ръкохватката към ръцете на оператора. Резачката за настилки на Altrad Belle е специално проектирана за намаляване на нивата на вибрация при ръцете/дланите на оператора. Направете справка със спецификацията и техническите показатели за нивата на вибрация и времената на ползване (препоръчаните максимални дневни периоди на излагане). **НЕ** превишавайте максималните периоди на ползване.

Лично Предпазно Оборудване (ЛПО)

Трябва да се носи подходящо ЛПО по време на ползване на тази машина, например защитни очила, ръкавици, предпазители за уши, маска за прах, и обувки със стоманена защита за пръстите. Носете подходящо облекло за извършваната дейност. Вържете дългата коса и махнете всякакви бижута или украшения, които могат да бъдат прихванати от движещите се части на машината.

Прах

Процесът на рязане може понякога да възпроизведе прах, който да е опасен за здравето ви. Винаги носете маска, която е подходяща за вида получаващ се прах.

Гориво


Не консумирайте или вдишвайте горивни изпарения и избягвайте контакт с кожата ви. Измивайте веднага, ако попадне гориво върху вас. Ако попадне гориво в очите ви, изплакнете обилно с вода и потърсете медицинско обслужване възможно най-скоро.

Емисионни газове

Не оперирайте с машината за рязане на настилки Компакт X в затворени пространства, убедете се, че работната площадка се проветрява достатъчно.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

Емисиите, изпускани от това оборудване за силно токсични и могат да убият!

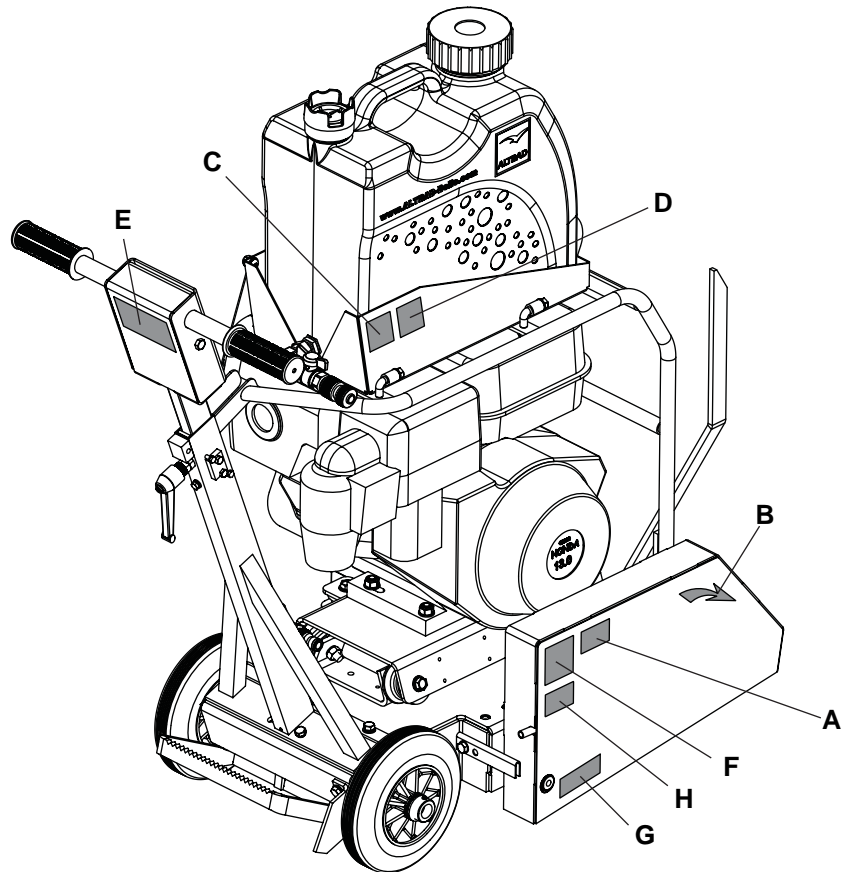

- A. Рисунка Обороти.
- B. Рисунка Ориентир на резеца.
- C Рисунка предупреждение.
- D. Рисунка Шум
- E Рисунка Ниска вибрация на ръката (HAV)
- F. Рисунка за безопасност.
- G. Рисунка опасната зона
- H. Рисунка безопасност на острието

A - Рисунка Обороти (19.0.366)

Максималните обороти на резеца са 3600.

B - Рисунка Ориентир на резеца (154.0.047)

Резецът се върти по часовниковата стрелка.

C - Рисунка предупреждение (19.0.375)

ПРИ СУХО РЯЗАНЕ, ПРАХЪТ ЩЕ:-

1. Блокира филтрите и ще доведе до преждевременна неизправност на двигателя.
2. Замърси атмосферата.

ЗА ДА ПРЕДОТВРАТИТЕ ТОВА:-

1. Използвайте вода за навлажняване на праха.
2. Убедете се, че водния резервоар е пълен и че оросителната система е изправна.


D - Рисунка Шум (800-99972)

Нивото на шум на машината по време на действие е 114 децибела.

E - Рисунка Ниска вибрация на ръката (HAV) (800-99874)

Машината има патентовано в Обединеното Кралство устройство, което намалява HAV нивата и от своя страна, това позволява по-дълго време на употреба за работна сесия.


F - Рисунка за безопасност (Част номер 19.0.373)

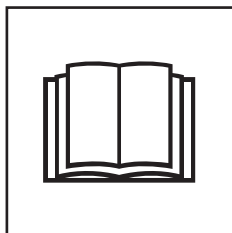

Моля прочетете
наръчника за
опериране



Носете защитни
обуща

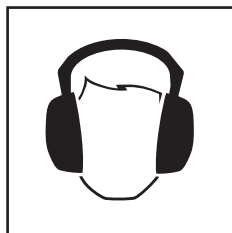

Носете защитни
тапи за уши



Носете защитни
очила

G - Рисунка опасната зона (800-99809)



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



Beware of Moving
Parts

H - Рисунка безопасност на острието (800/99395)

Инструкции за безопасно използване на ножа.

Безопасно изхвърляне



Указания за защита на околната среда. Машината съдържа ценни материали. Отнесете бракувания апарат.

Компонент	Материал
Дръжка	Стомана
кохватка на дръжката	Гума
Корпус	Стомана
Двигател	Алуминий
Разни части	Стомана, Алуминий, гума

Проверки преди пуск

Преглед преди пуск.

Следният преглед преди пуск на машината трябва да бъде извършват всеки път преди работна сесия или през няколко часови периоди на ползване, което дойде първо. Моля, направете справка с раздела за обслужване на машината за подробно ръководство. Ако бъде открита неизправност, резачката не бива да бъде ползвана докато неизправността не бъде отстранена.

1. Щателно прегледайте резачката за настилки за признаци на повреди. Проверете наличните компоненти и обезопасете. Обърнете специално внимание към предпазителя на резеца.
2. Проверете тръбопроводите, съединенията на маркучите за пълнителите, тапите за източване и всички други области за евентуална теч.
3. Проверете нивото на маслото на двигателя и напълнете при необходимост.
4. Проверете нивото на горивото за двигателя и напълнете при необходимост.
5. Проверете за теч на гориво и моторно масло.

Ред на действия при включване и изключване




ВНИМАНИЕ

Неправилното техническо обслужване може да е опасно. Прочетете и Разберете този раздел преди да извършвате всякакво техническо обслужване, поддръжка или ремонт.

Петролен двигател Хонда GX390

1. Убедете се, че резецът е напълно вдигнат в предпазителя посредством кращия педал.
2. Отворете тапата за горивото като превключите ръчката за гориво включено/ изключено в най-крайно дясно положение.
3. Ако стартирате двигателя от студено, поставете палеца за смукача на ВКЛЮЧЕНО като преместите ръчката за смукача в най-ляво положение. Ако пускате наново двигателя от топло, смукача обикновено не се изисква, обаче, ако двигателят е изстинал до определено ниво, може да се наложи частично всмукване.
4. Завъртете ръчката за мотора включено/изключено по посока часовниковата стрелка в позиция „I“.
5. Поставете дросела (запалващото устройство) в позиция бездействие като преместите ръчката за управление на двигателя в най-дясно положение.
6. Упражнете стабилна хватка на контролната ръкохватка с една ръка, хванете отскачащата стартерна дръжка с другата ръка. Издърпайте стартерната дръжка докато почувствате съпротивата на двигателя и след това оставете стартера да се върне.
7. Погрижете се да не издърпате стартерната корда напълно навън и да дърпате стартерната дръжка твърде енергично.
8. Повторете докато двигателят заработи.
9. Веднъж когато двигателят постепенно запали, поставете ръчката за смукача на позиция ИЗКЛЮЧЕНО, като я преместите надясно.
10. Ако двигателят не запали след няколко опита, следвайте ръководството за отстраняване на проблеми.
11. За да спрете двигателя, вдигнете напълно резеца в предпазителя му и поставете ръчката за управление в позиция бездействие. Оставете двигателя бездеен най-малко 2 минути.
12. Завъртете ръчката на двигателя включено/изключено по посока срещу часовниковата стрелка в позиция „0“.
13. Изключете подаването на гориво.

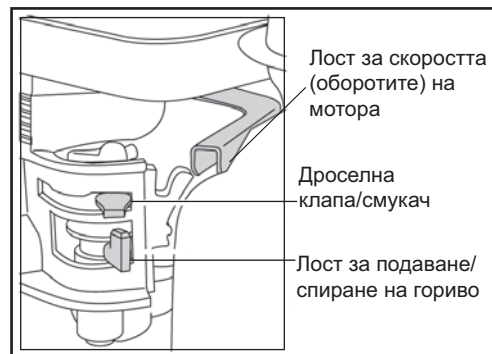

- **Пренасяне на резачката там, където е необходима**

Ако резачката трябва да бъде транспортирана на друго място, убедете се, че резеца е напълно вдигнат (прибран) в предпазителя и че двигателя е изключен. НИКОГА не транспортирайте резачката със спуснат надолу резец или с включен двигател, дори и ако резачката се мести на кратко разстояние.

Проверете, че изходящата водна клапа е затворена, и ако е така, напълнете водната бутилка с чиста вода. За осигуряване на непроменлива водна струя, винаги се грижете нивото на водата във водната бутилка да е постоянно.

Ако се използва автоматична помпа (за подаване на флуид), проверете, че водната изходяща клапа е затворена преди да съедините подаването към резачката. Веднъж когато подаването е съединено, използвайте клапата за контрол върху водната струя и подсигурете постоянна струя към резеца.

- **Щом са извършени проверките преди пуск на двигателя, описани в раздела „Проверки преди пуск“, можете да стартирате двигателя**

Резецът в този момент трябва да се върти със скорост при режим на бездействие. ВИНАГИ проверявайте резеца за признаци на колебания, хлабавост, вибрация или необичайни шумове. Ако нещо от предходното се случва, незабавно спрете машината и направете справка с раздела за отстраняване на проблеми.

- **Завъртете дросела на максимум, използвайте контролната ръчка внимателно да спуснете резеца в процес на рязане и ползвайте маркера за дълбочина за постигане на желаната дълбочина на разреза.**

На резачката ще и е необходимо леко движение напред за да извърши разреза.

Скоростта на придвижване се определя от състоянието на разрязваната повърхност.

НЕ стойте на линията на резеца и потока горещи шрапнели по време на рязане.

НИКОГА не потапяйте рязко резеца в разрязваната настилка.

Ако разрязваната настилка е много твърда, резачката ще реже по-бавно. Опитайте да извършите повече от едно минаване по разреза, това ще намали иначе прекомерното износване на резеца.

НЕ насилвайте резачката напред, тъй като това ще причини повреда на резеца.

НЕ се опитвайте да режете криви, защото това ще причини пукнатини от напор или фрагментация на резеца.

- **За да спрете резачката, следвайте реда на действия при включване и изключване.**

Поддръжка

Машината за рязане на настилки „Компакт X“ на Altrad Belle е проектирана да произведе дълги години работа без неизправности. Обаче е важно да се извършва редовно простите действия на поддръжане, описани в този раздел. Препоръчва се, всички основни ремонти и поддръжане да се извършват от одобрен от Altrad Belle търговец. Винаги използвайте оригинални резервни части от Altrad Belle, тъй като използването на неистински резервни части може да анулира вашата гаранция. Преди да се извършва техническо обслужване върху машината, изключете двигателя. Петролен двигател - разкачете HP жилото от свещта (даваща искра). Винаги поставяйте резачката на равна повърхност, за да могат измервателните уреди за нивата на течностите да отчитат верни показания. Използвайте само препоръчани масла (вижте графиката на следващата страница).

Период на разработване

Когато резачката се ползва като нова за първи път, моторното масло трябва да бъде сменено след първоначален период на разработване (вижте ръководството за двигателя за пълно описание). Опъването на ремъка трябва да бъде проверявано след 4 часова работа. Ако е поставен нов ремък, Проверете опъна на ремъка след първите 30 минути употреба.

Водещ ремък

Махнете предпазителя на ремъка и проверете ремъчния опън като приложите лек натиск с пръст върху ремъка, някъде по средата между задвижването от двигателя и валовата ролка. Ремъкът трябва да се отклонява на 4 мм. Ако опъна на ремъка трябва да се коригира, разхлабете монтажните болтове на двигателя за да може двигателя да бъде преместен. Нагласете положението на двигателя като коригирате опъна чрез болта за опън на предната част на машината. Веднъж нагласен, затегнете монтажните болтове на двигателя и проверете ремъчния опън отново. Когато опъна е правилно нагласен, проверете подравняването на валовата ролка. Ако подравняването е лошо, разхлабете конусовидните фланци и пригответе валовата ролка да е подравнена. Когато бъде постигнато добро подравняване, затегнете наново конусовидните фланци. Най-накрая поставете обратно предпазителя на ремъка, като се убедите, че е поставен правилно и приляга сигурно.

Рутинно обслужване		След първите 4 часа	Първият месец / 20 часа	3 месеца / 50 часа	6 месеца / 100 часа
Моторно масло	Проверка на нивото	✓			
	Смяна		✓		✓
Въздушен филтър	Проверка на състоянието		✓		✓
	Почистване / смяна			✓	
Свещ	Проверка / почистване				✓
Ремък	Опън	✓	✓	✓	

Масло / Вид гориво и количество - Вид Свещ

	Вид масло	Количество (литър)	Вид гориво	Капацитет (литър)	Вид свещ	Електродно разстояние (мм)
Петрол Хонда GX390	S.A.E. 10W 30	1.1	Безоловно	6.4	BM6ES или BPR6ES	0.6 - 0.7

Отстраняване на шпиндела

1. Махнете ремъчния предпазител, ремъците, долния конусовиден фланец и водещия палец.
2. Наклонете машината назад за достъп до лагерите на шпиндела.
3. Нагрейте безглавните винтове на лагерите
4. Махнете двата безглавни винта от страна на резаца и двата безглавни винта на задвижващия лагер и махнете шпиндела.
5. Почистете и заменете шпиндела като подравните коловоза на резаца с безглавните винтове.
6. Вкарайте отново безглавните винтове в двата края и подсигурете с локтайт 638 (течен фиксатор за резбовани съединения)



ВНИМАНИЕ

Неправилното поставяне на резеца може да причини сериозни наранявания. Убедете се, че се следват указанията за поставяне. Ако има съмнение, свържете се с вашия ръководител или с Altrad Belle.





ВНИМАНИЕ

НЕ работете с подовия трион с предпазителя на ножа в повдигната позиция. Това може да причини сериозни наранявания.

1. Махнете HP жилото от свещта.
2. Вдигнете предницата на резеца до нейния максимум с крачния педал.
3. Разкачете захранващия с вода тръбопровод от предпазителя на резеца.
4. Махнете предпазителя на резеца като разхлабите болта отстрани и повдигнете предпазителя нагоре и настрани от резеца.
5. Махнете гайката на шпиндела (3) и скрепващата шайба (2), ползвайки предоставения гаечен ключ.
6. Проверете скрепващата шайба и задните шайби за повреди и износване. Заменете ако е необходимо и поставете резеца както е изложено в кодовете на безопасност САЩ В7.1, Канада SCA и Обединено кралство HMSO номер 4.
7. Почистете фланеца преди монтиране на резеца.
8. Убедете се че стрелката на резеца сочи в същата посока на въртене на инструмента.
9. Поставете оригинален резец на Altrad Belle на шпиндела като се убедите че разположението на издатината на резеца съвпада с издатината на фланеца.
10. Поставете скрепващата шайба (2) с постановъчния штифт (1) минава през резеца в задната шайба на фланеца.
11. Поставете гайката на шпиндела (3) и затегнете добре.
12. Поставете отново предпазителя на резеца.
13. Съединете наново HP жилото към свещта.
14. Сега машината е готова за ползване.

ЗАБЕЛЕЖКА: - Когато дискът е променила, се гарантира, точката за охрана на въртене е достатъчно смазани.

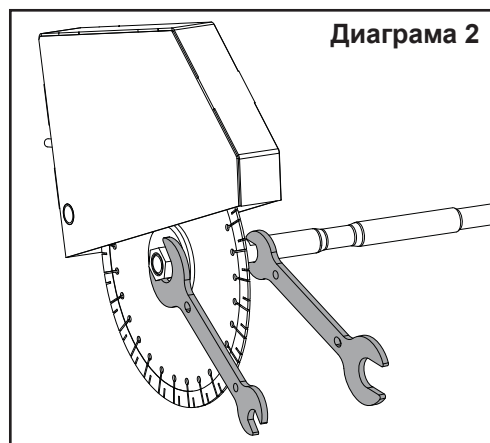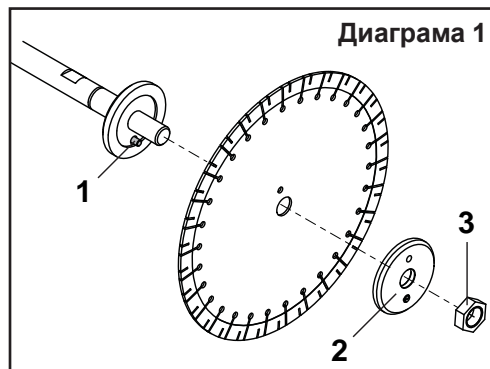

Проблем	Причина	Действие против
Двигателят не запалва.	Не постъпва гориво в двигателя.	Отворете крана за горивото. Напълнете резервоара с гориво.
	Двигателят е изключен.	Включете двигателя.
	Лошо подаване на искра.	Почистете, проверете и сложете отново свещта.
	Двигателят е студен.	Затворете смукача.
	Двигателят е задавен.	Отворете смукача, напълно отворете стартера, издърпайте стартерната корда за пуск 5 пъти и повторете реда за стартиране на двигателя.
Резецът не се върти.	Ремъците не са опънати правилно.	Натегнете ремъците.
	Ремъците са скъсани.	Заменете ремъците.
Прекомерен шум, вибриране или отклонение на резеца.	Проверете състоянието на лагерите на За шпиндела менете при необходимост.	Заменете при необходимост.
	Проверете постановъчния щифт за износване	Заменете постановъчния щифт.
	Проверете дали гайката на шпиндела е затегната.	Затегнете при необходимост.
	Проверете състоянието на фланеца на резеца.	Заменете при необходимост.
	Проверете резеца за признаци на повреди.	Заменете резеца.

Вашата нова машина за рязане на настилки от Altrad Belle е покрита от гаранционно обслужване към първоначалния покупател за период от една година (12 месеца) от изначалната дата на закупуване. Гаранционното обслужване от Altrad Belle е проектирано да предпази от дефекти в устройството, материалите или изработването на продукта.

Следното не се покрива според гаранцията от Altrad Belle:

1. Щети, причинени от неправомерно използване, злоупотреба, изпускане, или подобен род щети, породени от или в резултат на неправилно прилагане на инструкциите за сглобяване и опериране или потребителско обслужване.
2. Променяне, добавяне или ремонти, извършени от лица, отлични от персонала на Altrad Belle или нейни упълномощени служители.
3. Превоз или разходи за превоз от и до от Altrad Belle или нейни упълномощени служители за ремонти или обезщетения на гаранционни искове, за всяка машина.
4. Материали и/или разходи за труд за обновяване, ремонт или замяна на компоненти поради нормално износване или разкъсване.

Следните компоненти не са покрити от гаранционното обслужване:

- Водещ ремък(ци)
- Въздушен филтър на двигателя
- Свещ та двигателя

Altrad Belle и/или техните оторизирани представители, директори, служители или застрахователи не носят отговорност за щети, загуби или разходи, възникнали в резултат или във връзка с или поради или невъзможността за използване на машината за каквато и да е цел.

Рекламации

Рекламации се подават първо до Altrad Belle по телефона, чрез факс, e-mail или писмо.

За рекламации:

Тел : +44 (0)1298 84606,

Факс : +44 (0)1298 84073

Email : warranty.dept@altrad-belle.com

Пишете на адрес:

Altrad Belle Warranty Department,
Sheen, Nr. Buxton,
Derbyshire,
SK17 0EU
England.

Регистриране на гаранцията:

Следвайки политиката си да превърнем ALTRAD Belle е една по-„зелена“ и по-екологосъобразна компания, ние въведохме модела на онлайн регистриране на гаранцията. За достъп до страницата за регистриране на нашия уеб сайт, моля, използвайте следния адрес:

http://www.bellegroup.com/index.php?p=warranty_registration

Можете и да сканирате със смартфона си прилежащия QR код (код за бърз отговор) за достъп до страницата за регистриране.



Резервни Части

При поддържане на този продукт могат да се използват само оригинални, оригинални резервни части.

Потребителят ще загуби всички възможни претенции, ако използваните резервни части са различни от оригиналните резервни части на производителите.

PDF списък с части за този продукт може да бъде намерен в раздела „продукт“ на нашия уебсайт www.Altrad-Belle.com Информация за снабдяване с резервни части от вашия местен дилър може да бъде намерена в раздела „свържете се с нас“



BELLE
LIGHT
CONSTRUCTION
EQUIPMENT

ALTRAD BELLE

Sheen, Nr. Buxton, Derbyshire, SK17 0EU, GB

Tel. +44 (0)1298 84606 - Fax +44 (0)1298 84722 - Email: sales@altrad-belle.com

www.Altrad-Belle.com

EU IMPORTER ADDRESS

ADRESSE DE L'IMPORTATEUR - DIRECCIÓN DEL IMPORTADOR - ENDEREÇO DO IMPORTADOR - ADRES IMPORTEUR

IMPORTØRENS ADRESSE - IMPORTEUR ADRESSE - INDIRIZZO DELL'IMPORTATORE - IMPORTÖRENS ADRESS - IMPORTØRADRESSE

MAAHANTUOJAN OSOITE - ADRES IMPORTERA - IMPORTIJA AADRESS - IMPORTĚTĀJA ADRESE - IMPORTUOTOJO ADRESAS

ADRESA DOVOZCE - ADRESA IMPORTATORULUI - IMPORTÓR CÍME - ADRESA UVOZNIKA - ÍTHALATÇI ADRESI - ADRESA DOVOZCU

ALTRAD (Group Holding)

125, Rue du Mas Carbonnier, 34000, Montpellier, France

Tel. +33 (0) 4 67 50 53 66 - Email: admin@altrad.com

www.altrad.com